



VF1KCN7BF32642322 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	23.09.2026	Rapor No:	963893-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****426

Plaka	34TT4839
Marka Model:	RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI FAZ3 CONFORT MANUEL
Model Yılı	2005
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	24.09.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	23.09.2026
Kasa Tipi	Camlı Van
Renk:	Gri
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 47(kw)
Kilometre	246.369

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpaz Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili İmza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 16:54:11

İş Emri Bitiş Zamanı: 17:11:02

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34TT4839 | 23.09.2026 | No: 963893 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz


arabam.com





VF1KCN7BF32642322 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

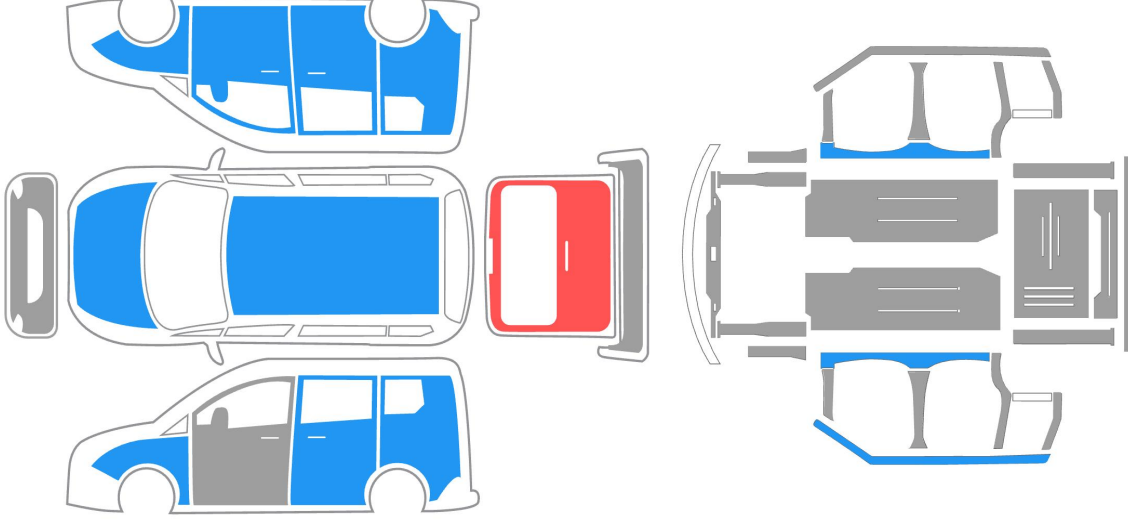

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(12) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Kaput	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Ayar Yapılmış, Boyalı, İşlemli,
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	DEĞİŞEN	[110 - 1500]	Değişen,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Ayar Yapılmış, Boyalı, İşlemli,
Ön Tampon	ORIJİNAL		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORIJİNAL		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ALT TABAN NOKTASAL PASLANMALAR ÇÜRÜMELER MEVCUT , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, BOYA SOYULMALARI BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



VF1KCN7BF32642322 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[110 - 1500]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	BOYALI	[110 - 1500]	İşlemli,
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Boyasız İşlemli, Ezik, Vuruk Var, Hasarlı,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[110 - 1500]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 1500]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL		Plastik Parça Kırık, Çatlak,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34TT4839 | 23.09.2026 | No: 963893 | TSE: 34-HYB-21005



VF1KCN7BF32642322 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektörlerde sesli çalışma var, Siyah duman atma var enjeksiyon sistemi kontrol ettiriniz. (Benzinli araç), Motorda sarsıntılı çalışma var enjektör sistemi kontrolü önerilir.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, Turboda hafif ötme sesi var
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	İntercolli üzerinde deformasyon var, İntercolli üzerinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Rulman ve bilyelerinde ses var, V kayış ses yapıyor
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Termostat gövdesi üzerinde oksit- kireç oluşumu var, Yedek su deposu sabit değil oynuyor
Antifriz Derece	İYİ	[-15°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Yağ filtre gövdesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: ARAÇTA AŞIRI SİYAH DUMAN ATMA MEVCUT

Detay 2: ARAÇTA AŞIRI YAĞ KAÇAĞI MEVCUT

Detay 3: ARACIN KLİMA VE SÖPÜTMA SİSTEMİ KONTROL EDİLMELİ



VF1KCN7BF32642322 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	ORTA	Sol rot kolunda hafif boşluk var, Sol rot başında hafif boşluk var, Sağ rot kolunda hafif boşluk var, Sağ rot başında hafif boşluk var
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	Sol salıncak rotisinde hafif boşluk var
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Sol ön amortisörde terleme var, Sağ ön amortisörde yağlanma var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Yağ filtre kutüğü bölgesinde yağlanma var, motor arka kısımda yağlanma var., Motor ön kısmında yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	KÖTÜ	Turbo üzerinde yoğun yağ kaçağı var
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj yukarıda kavıyor
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz sistemi ve boruları üzerinde paslanma var
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var, Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: ARACIN MOTOR ŞANZUMAN BİR ÇOK NOKTASINDA YAĞ KAÇAĞI MEVCUT

Detay 2: ARACIN RADYATÖR BAĞLANTILARI YERİNDE DEĞİL

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34TT4839 | 23.09.2026 | No: 963893 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com



VF1KCN7BF32642322 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

