



KMHCU41UBEU645751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	04.09.2026	Rapor No:	940274-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: D4F*****420

Plaka	34GHA410
Marka Model:	HYUNDAI ACCENT 1.6 ADMİRE OTOMATİK
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	13.03.2023 / 25.02.2014
Muayene Geçerlilik	04.09.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1582(cc) / 94(kw)
Kilometre	157.046

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:45:38

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:21:30

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GHA410 | 04.09.2026 | No: 940274 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



KMHCU41UBEU645751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

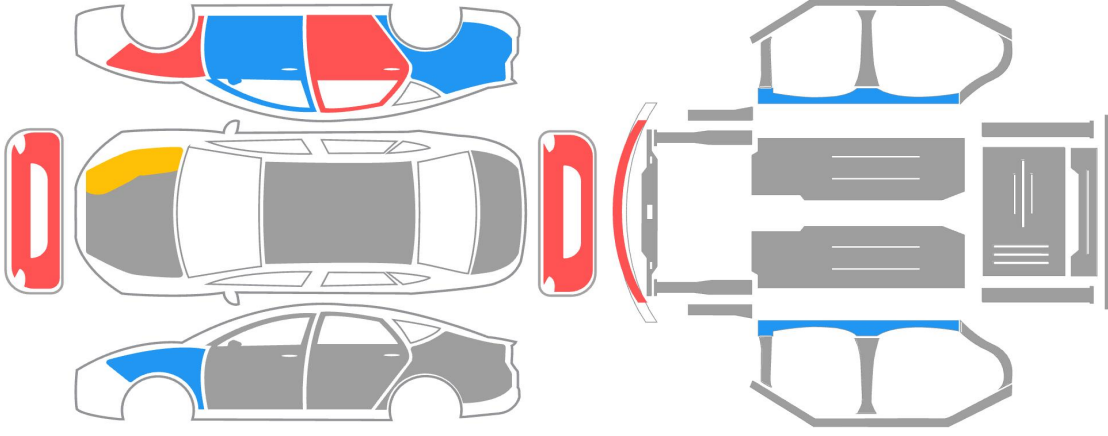

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(5) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(5)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORIJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	LOKAL B.	[90 - 220]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 900]	Ayar Yapılmış, Boyalı, İşlemli,
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[90 - 110]	Hasar Var, Rötüş Var,
Sol Arka Kapı	ORIJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[90 - 110]	
Bagaj	ORIJİNAL	[90 - 110]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	DEĞİŞEN	[90 - 600]	Değişen, Hasar Var,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[90 - 400]	Değişen,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



KMHCU41UBEU645751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		Plastik Parça, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Boyasız İşlem Var, Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı,
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	DEĞİŞEN		Değişen,
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL		Plastik Parça Kırık, Çatlak,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,



KMHCU41UBEU645751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ

Durumu

Notlar

Hava Filtre Kabin Kontrolü	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	iyi	
Yağ Soğutucusu	ORTA	Soğutucu üzerinde yağlanma var
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Turbo İntercolli Kontrol	iyi	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	iyi	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	iyi	
Fren Hidroliği	iyi	
Motor Buharı / Üfleme	iyi	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	iyi	
Antifriz Derece	iyi	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Yağ Sızdırması	iyi	
Motor Elektrik Tesisatı	iyi	
Akü Testi	iyi	

Detay 1: Siklon borusunda yaplanma mevcut

Detay 2: Motorda sesli çalışma mevcut

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GHA410 | 04.09.2026 | No: 940274 | TSE: 34-HYB-21005



KMHCU41UBEU645751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	KÖTÜ	Turbo üzerinde yağ kaçağı var, İntercooler giriş ve çıkışında yağ kaçağı var
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	KÖTÜ	Şanzıman üzerinde yağ kaçağı var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: MOTORDA SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GHA410 | 04.09.2026 | No: 940274 | TSE: 34-HYB-21005



KMHCU41UBEU645751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

KAPORTA / BOYA



Sol Ön Kapı

KAPORTA / BOYA



Sağ Arka Çamurluk

KAPORTA / BOYA



Arka Tampon

KAPORTA / BOYA



Sol Marşpiyel

KAPORTA / BOYA



Sağ Marşpiyel

MOTOR EKSPERTİZ



Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GHA410 | 04.09.2026 | No: 940274 | TSE: 34-HYB-21005