



VSSZZZ6LZ8R050378 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	28.07.2026	Rapor No:	897979-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: BNV*****973

Plaka 34EH9465

Marka Model: SEAT İBİZA 1.4 16V COPA MANUEL

Model Yılı 2008

Yakıt / Şanzıman BENZİNLİ / 5 Vites (Manuel)

Tescil / İlk Tescil 29.07.2017 / 29.07.2008

Muayene Geçerlilik 28.07.2026

Kasa Tipi Otomobil / Sedan 5 Kapı

Renk: Gri

Motor CC / Gücü 1422(cc) / 59(kw)

Kilometre 285.600

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R*****R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0754047063100018

TSE: 34-HYB-21005

Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A

İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 14:33:01

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:54:50

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EH9465 | 28.07.2026 | No: 897979 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VSSZZZ6LZ8R050378 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

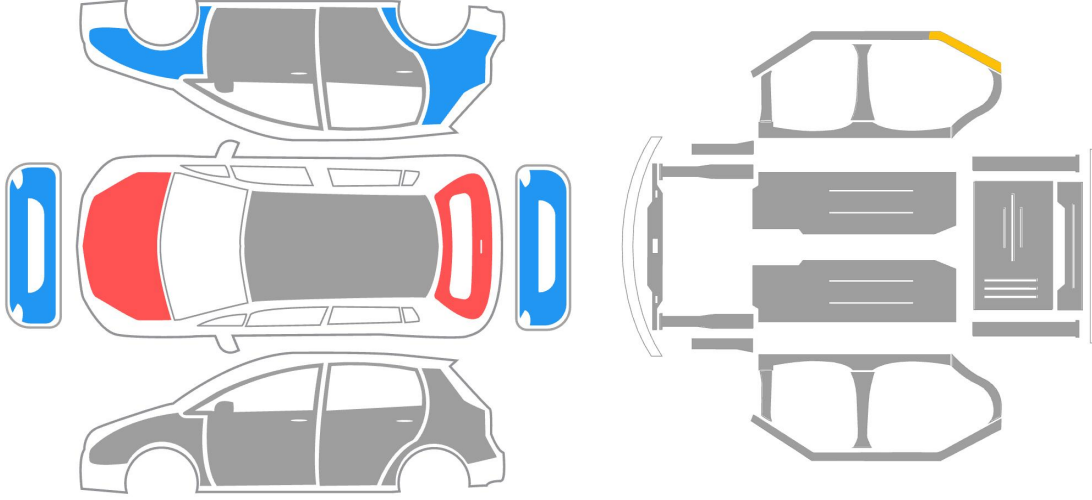

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(4) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(2)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	DEĞİŞEN	[90 - 200]	Değişen, Ezik ve Gamzeler Var, Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ayar Yapılmış, Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Hasar Var, Çizik Var,
Bagaj	DEĞİŞEN	[90 - 1500]	Değişen, Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Vernik Deformasyonu Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Rötüş Var, Çizik Var,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 900]	Ayar Yapılmış, Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EH9465 | 28.07.2026 | No: 897979 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VSSZZZ6LZ8R050378 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Arka Panel	ORİJİNAL		Boyasız İşlemli, Ezik, Vuruk Var,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[90 - 170]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		Hasar Var,
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KESFİNApp Store'dan
İndirGoogle Play
İNDİR

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EH9465 | 28.07.2026 | No: 897979 | TSE: 34-HYB-21005



VSSZZZ6LZ8R050378 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Hava Filtre Kabin Kontrolü	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Siyah duman atma var,turbo sistemi ile enjektörler kontrol ettiriniz.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	iyi	
Yağ Soğutucusu	iyi	
Turbo Kontrolleri	iyi	
Turbo İntercolli Kontrol	iyi	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	iyi	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	iyi	
Motor Buharı / Üfleme	iyi	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	iyi	
Antifriz Derece	ORTA	[-5°C] Soğutma suyu kirli değişmeli
Motor Yağı Seviyesi	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Silindir kapak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	iyi	
Akü Testi	iyi	

Detay 1: SİYAH DUMAN ATMA MVCUT

Detay 2: MOTOR ARIZA LAMBASI YANIYOR

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EH9465 | 28.07.2026 | No: 897979 | TSE: 34-HYB-21005



VSSZZZ6LZ8R050378 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	ORTA	Sol dış aks körüğünde yağlanma var, Sağ dış aks körüğünde yağlanma var
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VSSZZZ6LZ8R050378 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Sol Ön Çamurluk	KAPORTA / BOYA  Sol Arka Çamurluk
KAPORTA / BOYA  Sağ Ön Kapı	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Arka Tampon	KAPORTA / BOYA  Sol Marşpiyel
MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi			