



VF1BB0C0F18268585 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	08.10.2026	Rapor No:	980716-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: E7J*****265

Plaka	34ZZ8789
Marka Model:	RENAULT CLIO 1.4 RT KLİMALI
Model Yılı	1999
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ - LPG / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	17.09.2024 / 30.01.2002
Muayene Geçerlilik	07.10.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	YEŞİL (ÇAM)
Motor CC / Gücü	1390(cc) / 55(kw)
Kilometre	262.168

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili İmza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 14:06:36

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:28:34

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34ZZ8789 | 08.10.2026 | No: 980716 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF1BB0C0F18268585 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

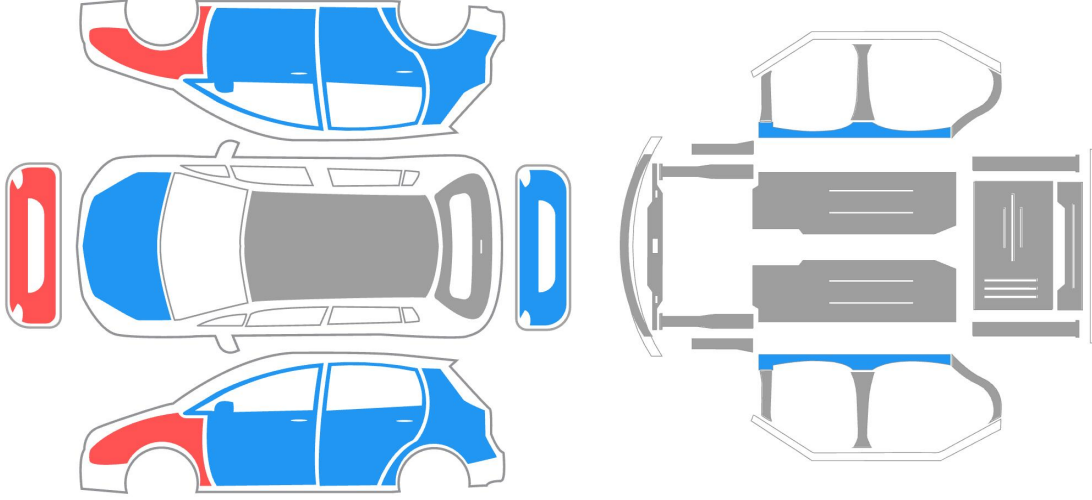

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(10) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(3)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Vernik Deformasyonu Var,
Kaput	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	Çizik Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Hasar Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ALT TABANDA NOKTASAL PASLANMALAR ÇÜRÜMELER MEVCUT , GÜNEŞ YANIĞI BOYA SOYULMALARI BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , MUHTELİF EZİK ÇİZİKLER MEVCUT ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZZ8789 | 08.10.2026 | No: 980716 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF1BB0C0F18268585 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		Boyasız İşlemli, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sol On Şasi	ORİJİNAL		Hasarlı,
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Hasar Var, Podye Hasarlı,
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL		Hasarlı, İşlemli,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZZ8789 | 08.10.2026 | No: 980716 | TSE: 34-HYB-21005



VF1BB0C0F18268585 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Lpg dönüşümü var, Motorda sarsıntılı çalışma var enjektör sistemi kontrolü önerilir.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Hortum kelepçe ve rekorlarında su sızıntısı var
Antifriz Derece	İYİ	[-5°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	ORTA	Klima yeterli soğutmuyor, sistem genelini kontrol ettiriniz.
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Yağ filtre gövdesinde yağlanma var, Motorun muhtelif yerlerinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	ORTA	Ekstra kablolama var, Lpg dönüşüm tadilatı var
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: AIRBAG İKAZ YANIYOR

Detay 2: Motorda sesli çalışma mevcut

Güvenilir

Detaylı

Taraftasız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZZ8789 | 08.10.2026 | No: 980716 | TSE: 34-HYB-21005



VF1BB0C0F18268585 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	Sol ön fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	Sağ ön fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	Sol ön fren balatasında aşınma var
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	Sağ ön fren balatasında aşınma var
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor) 🛠️	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, Intercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz sistemi üzerinde işlem var, Standart dışı ağız-boru-vana- vb işlemler var, Egzoz sistemi ve boruları üzerinde paslanma var
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	ORTA	Sağ ön davlumbazda sürtme ve çatlak var
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF1BB0C0F18268585 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

MOTOR EKSPERTİZ

Su Sızdırmazlığı Termostat
Gövdesi

MOTOR EKSPERTİZ



Akü Testi

MEKANİK EKSPERTİZ



Yağ Sızdırmazlık (Motor)

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZZ8789 | 08.10.2026 | No: 980716 | TSE: 34-HYB-21005