



WBA1C9108EP693345 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	14.10.2026	Rapor No:	985801-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 755*****924

Plaka	34RJ0044
Marka Model:	BMW 1 SERİSİ 116D EFFICIENTDYNAMICS SPORT LINE MANUEL
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	15.10.2026 / 01.08.2014
Muayene Geçerlilik	14.10.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 85(kw)
Kilometre	142.367

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili İmza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 08:45:33

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:06:23

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34RJ0044 | 14.10.2026 | No: 985801 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



WBA1C9108EP693345 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

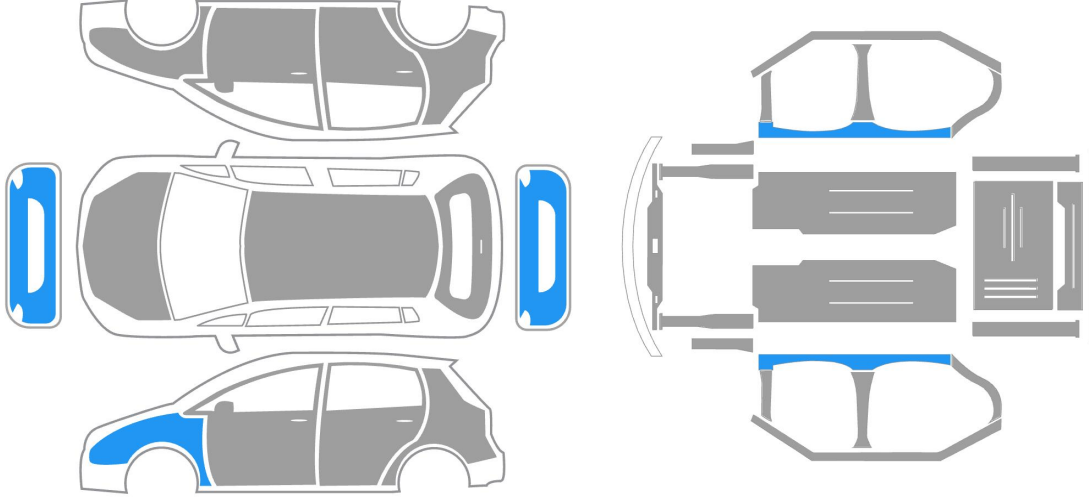

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(5) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 900]	Boyalı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Hasar Var, Rötüş Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Ön Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ ISLAK VE KIRLI BAKILDI, MUHTELİF EZİK ÇİZİKLER VAR , SOL ARKA ÇAMURLUK ÇELİK RUŞ İŞLEMİ VAR,



WBA1C9108EP693345 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,



WBA1C9108EP693345 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektörlerde sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Hortum kelepçe ve rekorlarında su sızıntısı var
Antifriz Derece	İYİ	[-15°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Silindir kapak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📷	İYİ	



WBA1C9108EP693345 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Sol arka Toz körüğünde deformasyon var, Sağ arka Toz körüğünde deformasyon var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor altı muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



WBA1C9108EP693345 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

