



VF1HJD40663564761 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	11.08.2026	Rapor No:	911480-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****158

Plaka	34CEV114
Marka Model:	DACİA DUSTER 1.5 DCI COMFORT MANUEL
Model Yılı	2019
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 6 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	21.10.2021 / 08.08.2019
Muayene Geçerlilik	15.05.2022
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 85(kw)
Kilometre	211.525

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 09:39:48

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:57:07

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34CEV114 | 11.08.2026 | No: 911480 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF1HJD40663564761 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

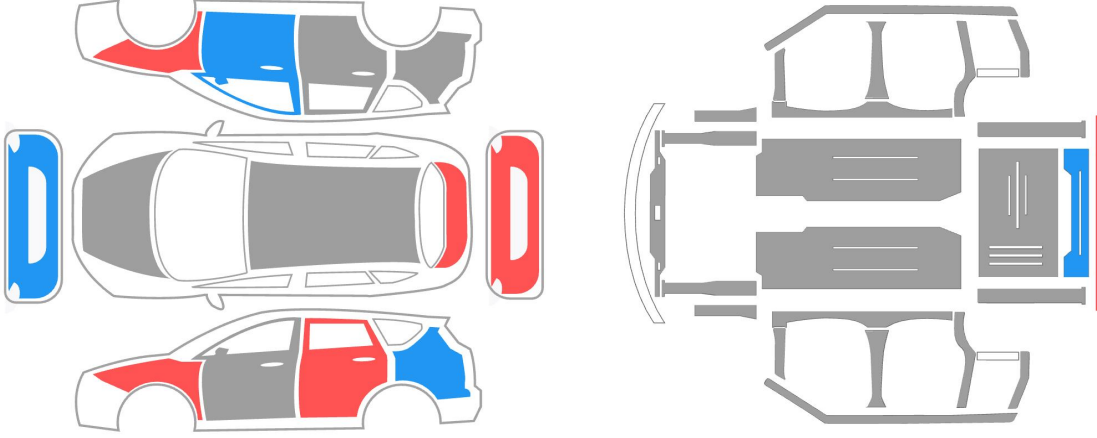

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(4) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(6)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ayar Yapılmış, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Rötüş Var, Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Kapı	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 2500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KİMYASAL DEFORME BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , PİLASTİK DODİKLER KIRIK DEFORME MEVCUT , SAĞ SOL PODYE FAR BAĞLANTILARI EZİK VURUK HASARLI,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1HJD40663564761 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	BOYALI		Kesme Kaynak İşlemli, İşlemli,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var,
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var,
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Arka Tampon Demiri	DEĞİŞEN		Değişen,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF1HJD40663564761 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Siyah duman atma var,turbo sistemi ile enjektörler kontrol ettiriniz., Sesli çalışma var, Enjektör diplerinde ıslaklık var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	iyi	
Yağ Soğutucusu	iyi	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	Hortum girişinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	iyi	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	iyi	
Motor Buharı / Üfleme	iyi	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	iyi	
Antifriz Derece	iyi	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Motor ön kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	iyi	
Akü Testi	iyi	

Detay 1: ARAÇTA SİYAH DUMAN ATMA MEVCUT

Detay 2: MOTOR SUYU FAZLA

Detay 3: HAVA FİLTRESİ KAPAGI KIRIK

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34CEV114 | 11.08.2026 | No: 911480 | TSE: 34-HYB-21005



VF1HJD40663564761 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 5mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 5mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	Sol salıncak konik lastiği deforme yırtık, Sağ salıncak konik lastiği deforme yırtık
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	ORTA	Sol iç aks körüğünde yağlanma var
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Sağ ön amortisörde yağlanma var, Sağ arka amortisörde yağlanma var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	KÖTÜ	Motorun muhtelif yerlerinde aşırı yağ kaçağı damlatma var, yağ filtre kütüğü bölgesinde aşırı yağ kaçağı damlatma var, motor ön kısımda aşırı yağ kaçağı damlatma var., motor arka kısımda aşırı yağ kaçağı damlatma var.
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyajda kullanıma bağlı aşınma var
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF1HJD40663564761 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

