



VF1KW96C655163712 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	08.09.2026	Rapor No:	943945-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****124

Plaka 33DVU20

Marka Model: RENAULT KANGOO MULTIX 1.5 DCI EXCLUSİVE MANUEL

Model Yılı 2016

Yakıt / Şanzıman BENZİNLİ / 6 Vites (Manuel)

Tescil / İlk Tescil 09.09.2026 / YOK

Muayene Geçerlilik 08.09.2026

Kasa Tipi Camlı Van

Renk: Mavi

Motor CC / Gücü 1461(cc) / 81(kw)

Kilometre 204.671

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Araç Fotoğrafları



Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R*****R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili imza:

Mersis Numarası: 0754047063100018

TSE: 34-HYB-21005

Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A

İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 09:10:07

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:33:04

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

33DVU20 | 08.09.2026 | No: 943945 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF1KW96C655163712 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

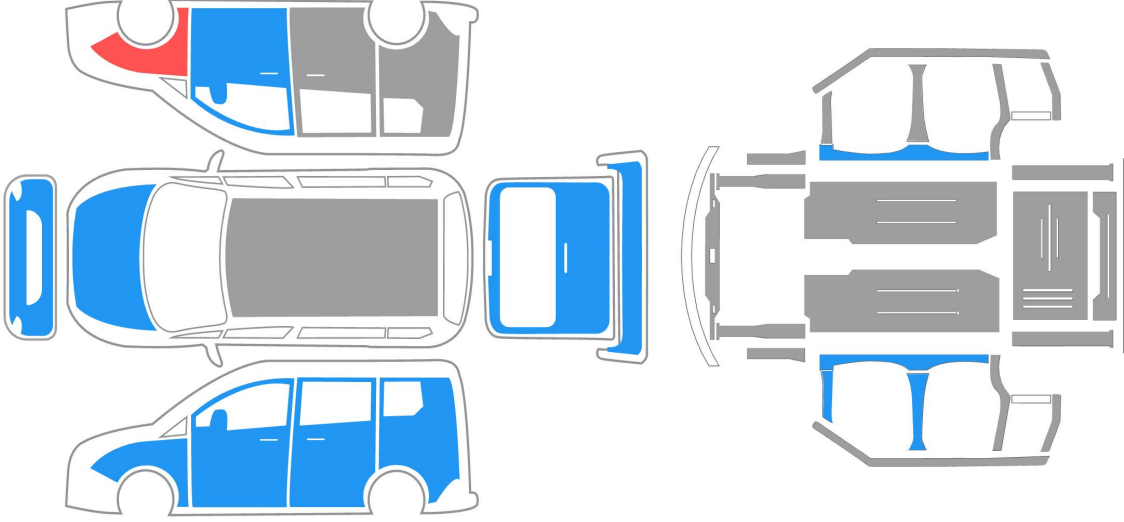

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(13) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Hasar Var, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[30 - 30]	Boyalı, Hasar Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, MACUN ÇATLAKLARI BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



VF1KW96C655163712 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Orta Direk	BOYALI	[50 - 80]	İşlemli,
Sol Ön Direk	BOYALI	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

33DVU20 | 08.09.2026 | No: 943945 | TSE: 34-HYB-21005



VF1KW96C655163712 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Sesli çalışma var, Enjektör diplerinde ıslaklık var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hafif ötme--ses var
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	Hortum girişinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	KÖTÜ	Subap kapak kısmında yağ kaçağı var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	



VF1KW96C655163712 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu




MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	KÖTÜ	Sağ ve sol rot kollarında boşluk var
Salıncak Burç Rotilleri	KÖTÜ	sağ salıncak rotisinde boşluk var
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	KÖTÜ	Şanzıman üzerinde yağ kaçağı var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF1KW96C655163712 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

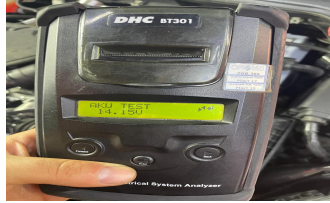

Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KİŞİLERİNApp Store'dan
İndirinGoogle Play
'DEN ALIN