



VF1HJD40364409823 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	17.09.2026	Rapor No:	956080-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: H5H*****672

Plaka 34BBT824

Marka Model: DACIA DUSTER 1.3 TCE PRESTİGE EDC

Model Yılı 2019

Yakıt / Şanzıman BENZİNLİ / 5 Vites (Manuel)

Tescil / İlk Tescil 18.09.2026 / 17.09.2026

Muayene Geçerlilik 17.09.2026

Kasa Tipi Otomobil / SUV 5 Kapı

Renk: Kahverengi

Motor CC / Gücü 1332(cc) / 110(kw)

Kilometre 62.185

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R*****R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili imza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:30:37

İş Emri Bitiş Zamanı: 10:41:14

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BBT824 | 17.09.2026 | No: 956080 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



VF1HJD40364409823 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

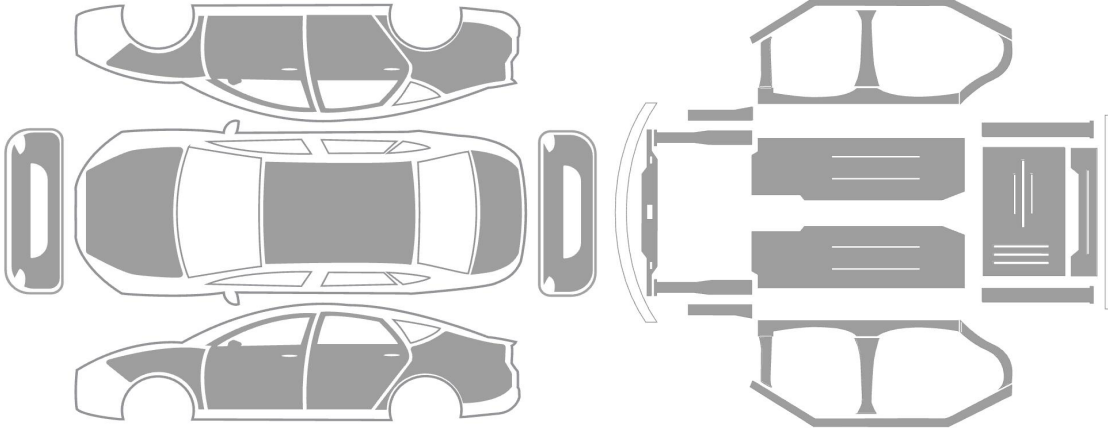

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Ön Tampon	ORİJİNAL		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , PILASTİK DODİKLER ÇİZİK DEFORME , TAVAN ÖN KISMI PILASTİK BAKALİT MONTAJI YAPILMIŞ, TAVANDA PORT BAGAJ OLDUĞUNDAN DOLAYI BOYA KONTROLÜ YAPILAMAMIŞTIR ,



VF1HJD40364409823 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
İNDİRİN

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BBT824 | 17.09.2026 | No: 956080 | TSE: 34-HYB-21005



VF1HJD40364409823 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	Hortum girişinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	ORTA	Ekstra kablolama var
Akü Testi	İYİ	



VF1HJD40364409823 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	ORTA	Mahruti keçesinde yağlanma var
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	ORTA	Sağ ön davlumbazda kırık var, Sol ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF1HJD40364409823 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KİŞİLERİNApp Store'dan
İndirinGoogle Play
DENETİM