



NM0MXXTACMMU73745 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****N	Telefon:	541*****143	Tarih:	06.04.2026	Rapor No:	799317-00105
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: MU7*****745

Plaka	20ABV220
Marka Model: FORD	
Model Yılı	2021
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 6 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	29.01.2024 / 11.03.2021
Muayene Geçerlilik	21.02.2026
Kasa Tipi	---
Renk: BEYAZ (BUZ)	
Motor CC / Gücü	1499(cc) / 55(kw)
Kilometre	93.460

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****N Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	KAHYAOĞLU EKSPERTİZ TAMİR BAKIM OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İş Yeri Yetkilisi: Adem Başkaya
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili İmza: Mersis Numarası: 0489108682100001 TSE: 20-HYB-2015 Adres: Sümer Mahallesi. 3. Sanayi Sitesi Girişi 25. Cadde No: 21/A Merkezefendi/Denizli

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 11:54:17

İş Emri Bitiş Zamanı: 12:07:10

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

20ABV220 | 06.04.2026 | No: 799317 | TSE: 20-HYB-2015

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com




NM0MXXTACMMU73745 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

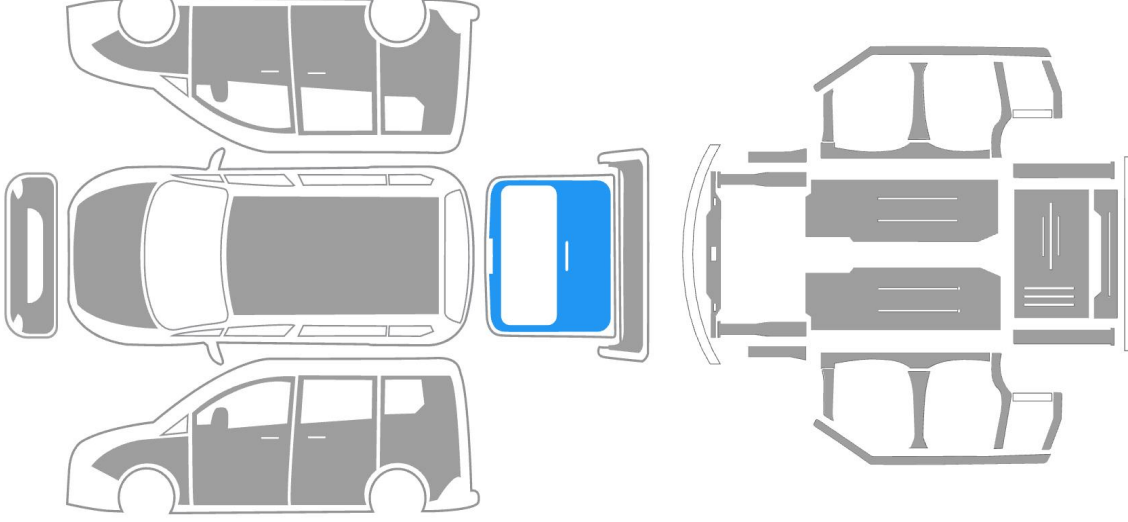

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(1) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[90 - 120]	
Kaput	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Bagaj	BOYALI	[90 - 2000]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,



NM0MXXTACMMU73745 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[70 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[70 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[70 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[70 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[70 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[70 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



NM0MXXTACMMU73745 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Hava Filtre Kabin Kontrolü	ORTA	Gaz verilince hava besleme sisteminde kaçak vakum sesi duyuldu. kontrol ettiriniz
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	KÖTÜ	aşırı deforme olmuş kopup dökülme yapıyor.
Enjektör Kontrolü	İYİ	.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-25°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	KÖTÜ	Subap kapak kısmında yağ kaçağı var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📷	İYİ	

Detay 1: motor suyu eksik ilave gerekli



NM0MXXTACMMU73745 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .., kış tipi
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .., kış tipi
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .., kış tipi
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .., kış tipi
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj pedalı sert, Debriyajda kullanıma bağlı aşınma var, Debriyaj bilya ve grup bilyaları kontrol edilmeli ses var.
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	YOK	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	YOK	

Detay 1: şoför koltuğu kızaklardan oynuyor kontrol edilmesi önerilir

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



NM0MXXTACMMU73745 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

