



VF12RFL1H51596397 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	28.09.2026	Rapor No:	967813-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****889

Plaka	34DS6331
Marka Model:	RENAULT CAPTUR
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 6 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	22.04.2024 / 09.12.2014
Muayene Geçerlilik	26.08.2025
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 66(kw)
Kilometre	133.304

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 09:19:04

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:34:31

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34DS6331 | 28.09.2026 | No: 967813 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF12RFL1H51596397 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

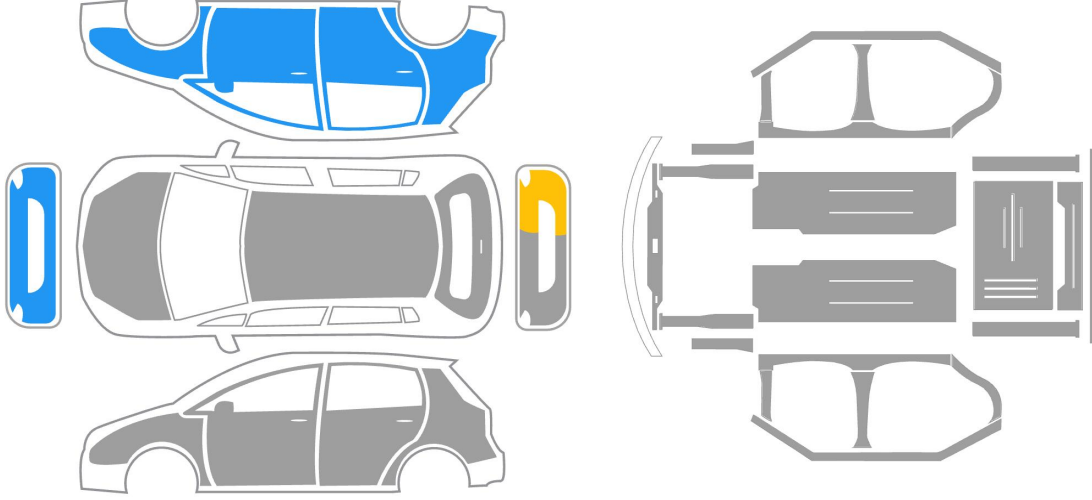

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(5) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötüş Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 400]	Boyalı,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 180]	Boyalı,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 160]	Boyalı,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[30 - 30]	Boyalı, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	LOKAL B.		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , PILASTİK DODİKLER ÇİZİK SÜRTME HASARLI DEFORME ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DS6331 | 28.09.2026 | No: 967813 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





VF12RFL1H51596397 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL		Plastik Parça Kırık, Çatlak,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DS6331 | 28.09.2026 | No: 967813 | TSE: 34-HYB-21005



VF12RFL1H51596397 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektörlerde sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerinde ses var, V kayış ses yapıyor
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📷	İYİ	



VF12RFL1H51596397 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	ORTA	Sağ ön dış aks körüğünde yağlanma var
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Sol ön Toz körüğünde deformasyon var, Sağ ön Toz körüğünde deformasyon var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.. kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.. kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.. kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.. kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF12RFL1H51596397 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

