



VF7SC8HR0CA504199 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	16.09.2026	Rapor No:	954450-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 10F*****010

Plaka	34FK9221
Marka Model:	CITROEN C3 1.4 HDI ATTRACTION MANUEL
Model Yılı	2012
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	13.03.2015 / 07.03.2012
Muayene Geçerlilik	16.09.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1398(cc) / 50(kw)
Kilometre	251.228

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 09:53:13

İş Emri Bitiş Zamanı: 10:17:52

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FK9221 | 16.09.2026 | No: 954450 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF7SC8HR0CA504199 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

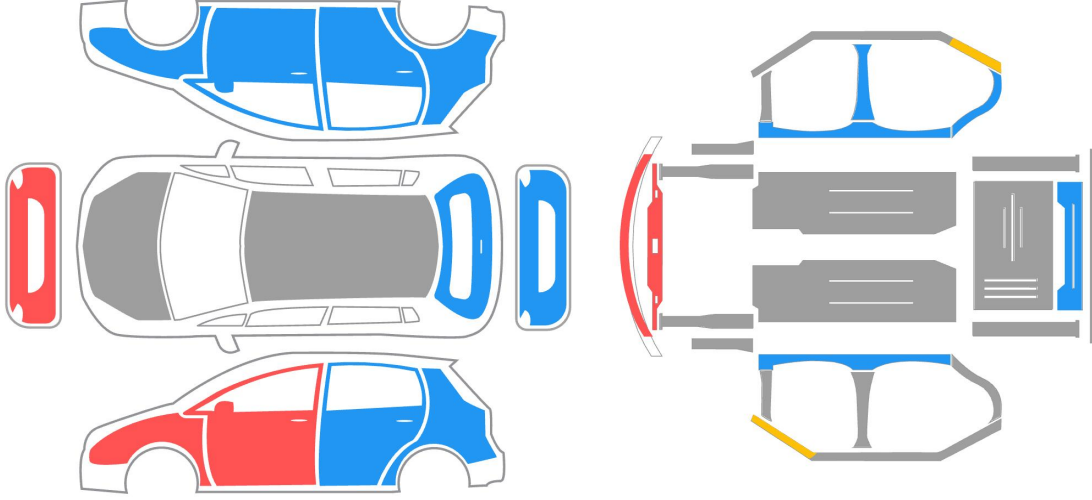

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(13) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(5)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[90 - 110]	Değişen,
Sol Ön Kapı	DEĞİŞEN	[90 - 110]	Değişen,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı,
Bagaj	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı, Hasar Var, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ VE ISLAK BAKILDI, Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, MACUN CATLAKLARI BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , MOTOR GÖĞÜS SAÇI EZİK HASARLI, TORPİDO KIRIK ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FK9221 | 16.09.2026 | No: 954450 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





VF7SC8HR0CA504199 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	LOKAL B.	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Arka Panel	BOYALI		İşlemli,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	BOYALI	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	BOYALI	[50 - 80]	
Ön Panel	DEĞİŞEN		Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		Hasarlı,
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	DEĞİŞEN		Değişen,
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı, Hasarlı,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FK9221 | 16.09.2026 | No: 954450 | TSE: 34-HYB-21005



VF7SC8HR0CA504199 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	KÖTÜ	aşırı siyah duman var, Aşırı siyah duman atma var, enjeksiyon sistemi ile hava emiş sistemlerini, oksijen sensörünü kontrol ettiriniz. BENZİNLİ ARAÇ
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	KÖTÜ	Ötme var
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	Hortum girişinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Kayış kasnak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	ORTA	Ekstra kablolama var
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: ARAÇTA YOĞNUN SİYAH DUMAN ATMA MEVCUT



VF7SC8HR0CA504199 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar



Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2020, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyonlar var, üretim tarihi eski
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	KÖTÜ	Karterde aşırı yağ kaçağı damlatma var, Karterde vuruk ezik işlem var, Motorun muhtelif yerlerinde aşırı yağ kaçağı damlatma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, İntercooler hortumlarında yağlanma var
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj pedalı sert, Debriyaj yukarıda kavıyor
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	YOK	
Davlumbazların Kontrolü	ORTA	Sağ ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	KÖTÜ	Şanzıman üzerinde yağ kaçağı var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF75C8HR0CA504199 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

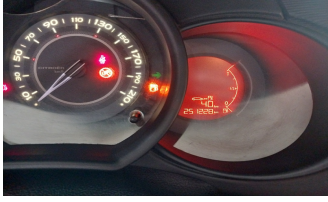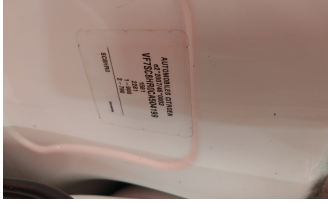

Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

