



KMHDN41BP4U892289 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	31.08.2026	Rapor No:	933936-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: G4E*****851

Plaka	34VM1829
Marka Model:	HYUNDAI ELANTRA 1.6 OTM
Model Yılı	2004
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ - LPG / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	24.04.2023 / 02.07.2004
Muayene Geçerlilik	26.03.2024
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Gri
Motor CC / Gücü	1599(cc) / 10(kw)
Kilometre	259.410

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 09:04:14

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:27:06

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34VM1829 | 31.08.2026 | No: 933936 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



KMHDN41BP4U892289 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

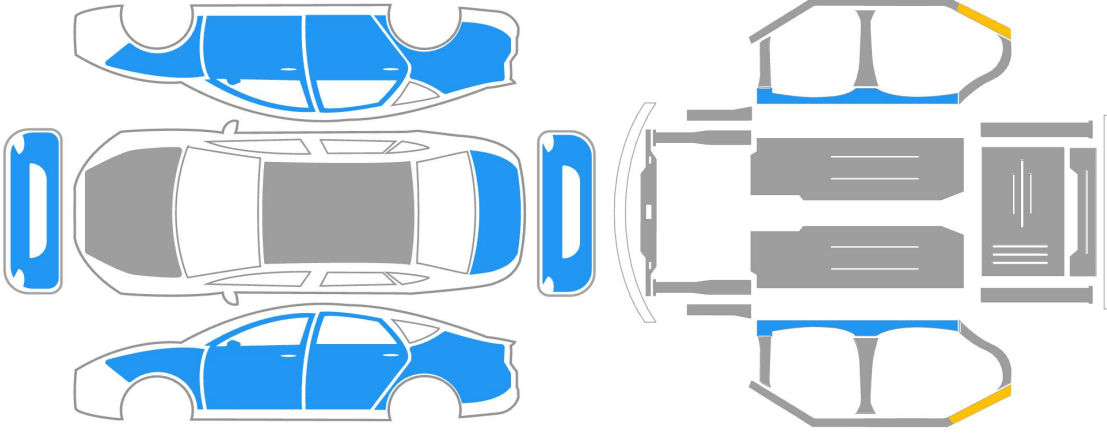

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(13) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ayar Yapılmış, Ezik ve Gamzeler Var, Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Bagaj	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Ayar Yapılmış, Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, GÜNEŞ YANIĞI BOYA SOYULMALARI BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



KMHDN41BP4U892289 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	LOKAL B.	[90 - 1500]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		LPG İçin Delinmiş,
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[90 - 1500]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var,
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34VM1829 | 31.08.2026 | No: 933936 | TSE: 34-HYB-21005



KMHDN41BP4U892289 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Lpg dönüşümü var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Hortum bağlantılarında pas ve antifriz lekesi var
Antifriz Derece	İYİ	[-5°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Motor ön kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	ORTA	Lpg dönüşümü yapılmış
Akü Testi 📷	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraftan

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34VM1829 | 31.08.2026 | No: 933936 | TSE: 34-HYB-21005



KMHDN41BP4U892289 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	ORTA	Sağ rot kolunda boşluk var, Sol rot kolunda boşluk var
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	ORTA	Sol aks boşluk var, Sağ aks boşluk var
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sağ Arka)	ORTA	aşınma var
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var, motor arka kısımda yağlanma var.
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlama deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	KÖTÜ	Direksiyon kutusunda yağ kaçağı damlatma var
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: DİREKSİYON AĞIR KONTROLÜ ONERİLİR

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


34VM1829 | 31.08.2026 | No: 933936 | TSE: 34-HYB-21005



KMHDN41BP4U892289 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

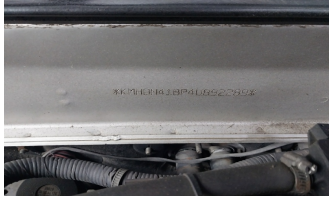

Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

