



VF17R400E50171870 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	25.08.2026	Rapor No:	927591-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: H5F*****008

Plaka	34FP9316
Marka Model:	RENAULT CLIO
Model Yılı	2013
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	26.12.2022 / 08.01.2014
Muayene Geçerlilik	09.12.2024
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	GRİ (BULUT)
Motor CC / Gücü	1197(cc) / 88(kw)
Kilometre	77.586

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 11:14:59

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:33:13

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34FP9316 | 25.08.2026 | No: 927591 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF17R400E50171870 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

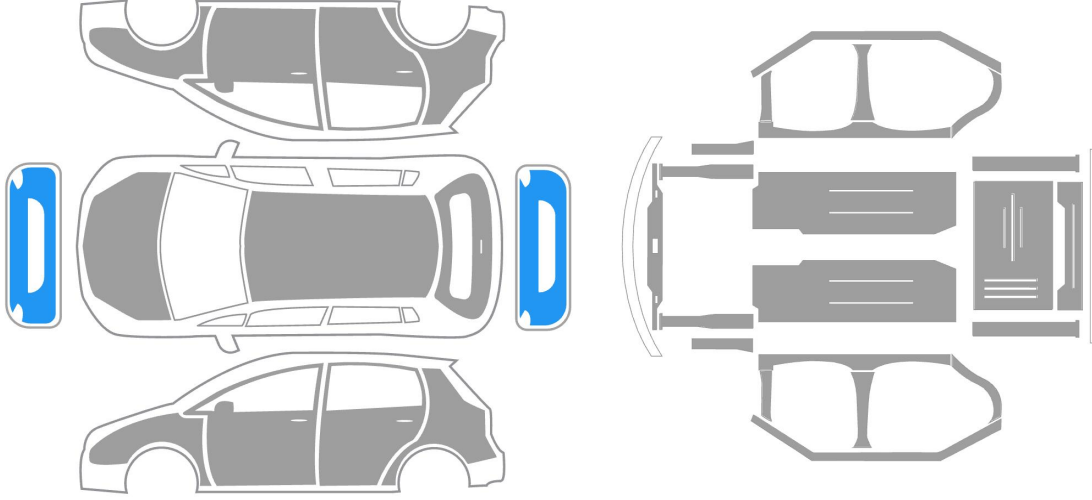

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORIJINAL	[110 - 140]	Kimyasal Deformasyon Var, Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[110 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[110 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[110 - 140]	
Bagaj	ORIJINAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[110 - 140]	
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[110 - 140]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik Var,
Ön Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



VF17R400E50171870 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
İNDİRİN

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FP9316 | 25.08.2026 | No: 927591 | TSE: 34-HYB-21005



VF17R400E50171870 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Siyah duman atma var, enjeksiyon sistemi ile hava emiş sistemlerini,oksijen sensörünü kontrol ettiriniz. BENZİNLİ ARAÇ
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	iyi	
Yağ Soğutucusu	iyi	
Turbo Kontrolleri	iyi	
Turbo İntercolli Kontrol	iyi	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	iyi	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	iyi	
Fren Hidroliği	iyi	
Motor Buharı / Üfleme	iyi	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	iyi	
Antifriz Derece	iyi	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Motor ön kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	iyi	
Akü Testi	iyi	

Detay 1: ARAÇTA SİYAH DUMAN ATMA MEVCUT

Güvenilir

Detaylı

Taraftasız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FP9316 | 25.08.2026 | No: 927591 | TSE: 34-HYB-21005



VF17R400E50171870 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, Krank ön keçede yağlanma var, Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altan Görünen	İYİ	
Turbo, Intercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF17R400E50171870 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Tavan	KAPORTA / BOYA  Kaput
MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi			

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

