



VF14SRKJ459962751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	02.09.2026	Rapor No:	937418-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****108

Plaka	34BFT305
Marka Model:	RENAULT SYMBOL
Model Yılı	2018
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	13.07.2021 / 27.04.2018
Muayene Geçerlilik	18.02.2023
Kasa Tipi	---
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 66(kw)
Kilometre	167.738

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 11:20:32

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:44:10

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BFT305 | 02.09.2026 | No: 937418 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF14SRKJ459962751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

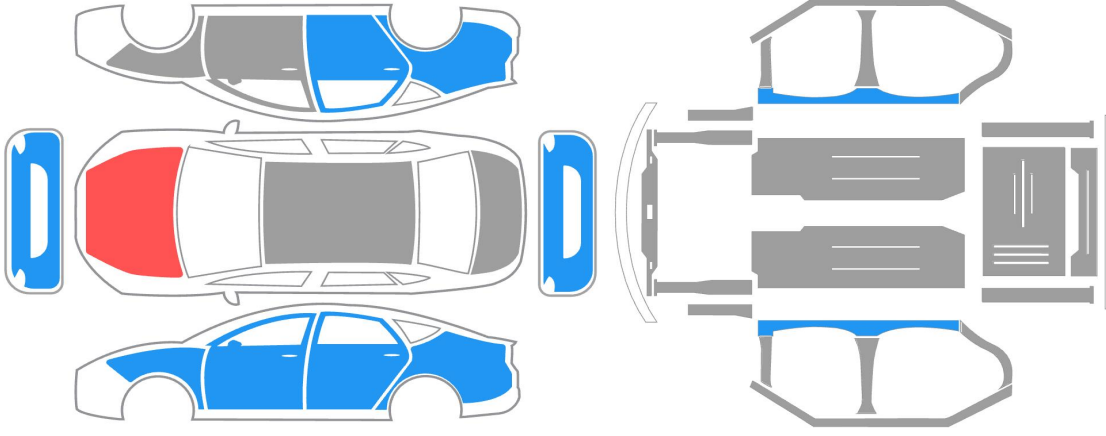

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(10) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[160 - 200]	
Kaput	DEĞİŞEN	[160 - 200]	Değişen,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[160 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[160 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[160 - 900]	Ayar Yapılmış, Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[160 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	ORİJİNAL	[160 - 200]	
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[160 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[160 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[160 - 200]	Ayar Yapılmış,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[160 - 200]	
Ön Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ BOYA MİKRONU FABRİKASYON YÜKSEKTİR , ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI GÖZLE BOYA KONTROLÜ YAPILAMAMIŞTIR , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF14SRKJ459962751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[160 - 200]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[160 - 200]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,



VF14SRKJ459962751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, Hafif ötme--ses var
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	Hortum girişinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: ÖN CAM CATLAK

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF14SRKJ459962751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	KÖTÜ	[Üretim: 2019, Derinlik: 2mm] derin kesik ve yarıklar var , üretim tarihi eski
Lastik (Sağ Ön)	KÖTÜ	[Üretim: 2019, Derinlik: 2mm] derin kesik ve yarıklar var , üretim tarihi eski
Lastik (Sol Arka)	KÖTÜ	[Üretim: 2019, Derinlik: 2mm] derin kesik ve yarıklar var , üretim tarihi eski
Lastik (Sağ Arka)	KÖTÜ	[Üretim: 2019, Derinlik: 2mm] derin kesik ve yarıklar var , üretim tarihi eski
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	aşınma var, Yarı ömürde
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	yarı ömürde, aşınma var
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Yağ filtre kutüğü bölgesinde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF14SRKJ459962751 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

