



WVWZZZ16ZCM111243 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	13.08.2026	Rapor No:	915278-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: CBZ*****989

Plaka 16AGM616

Marka Model: VOLKSWAGEN JETTA

Model Yılı 2012

Yakıt / Şanzıman BENZİNLİ / 5 Vites (Manuel)

Tescil / İlk Tescil 08.01.2020 / 17.04.2012

Muayene Geçerlilik 15.04.2021

Kasa Tipi Otomobil / Sedan 5 Kapı

Renk: Gri

Motor CC / Gücü 1197(cc) / 77(kw)

Kilometre 220.847

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R*****R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi


Yetkili imza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul



WVWZZZ16ZCM111243 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

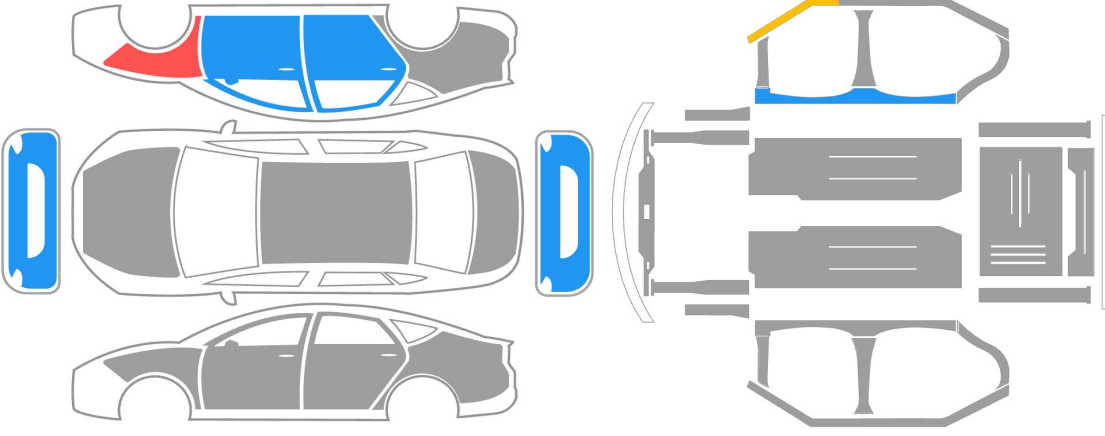

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(5) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Hasar Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Çizik Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 280]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[110 - 900]	Değişen,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



WVWZZZ16ZCM111243 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[110 - 2500]	İşlemli,
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		Hasar Var,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

16AGM616 | 13.08.2026 | No: 915278 | TSE: 34-HYB-21005



WVWZZZ16ZCM111243 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	ORTA	Seviye biraz eksik tamamlanmalı
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraflı



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

16AGM616 | 13.08.2026 | No: 915278 | TSE: 34-HYB-21005



WVWZZZ16ZCM111243 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2026, Derinlik: 0mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Krank ön keçede yağlanma var, Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var, Yağ filtre kutüğü bölgesinde yağlanma var, karter tapasında yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj yukarıda kavıyor, Debriyajda kullanıma bağlı aşınma var
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



WVWZZZ16ZCM111243 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

