



VF34C5FS9BY031965 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	28.08.2026	Rapor No:	931814-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 10F*****937

Plaka	34NC7282
Marka Model:	PEUGEOT 308 COMFORTPACK
Model Yılı	2011
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	23.10.2025 / 13.04.2011
Muayene Geçerlilik	04.10.2027
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	GRİ (ATOM)
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 88(kw)
Kilometre	183.865

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:29:58

İş Emri Bitiş Zamanı: 10:44:16

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34NC7282 | 28.08.2026 | No: 931814 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



VF34C5FS9BY031965 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

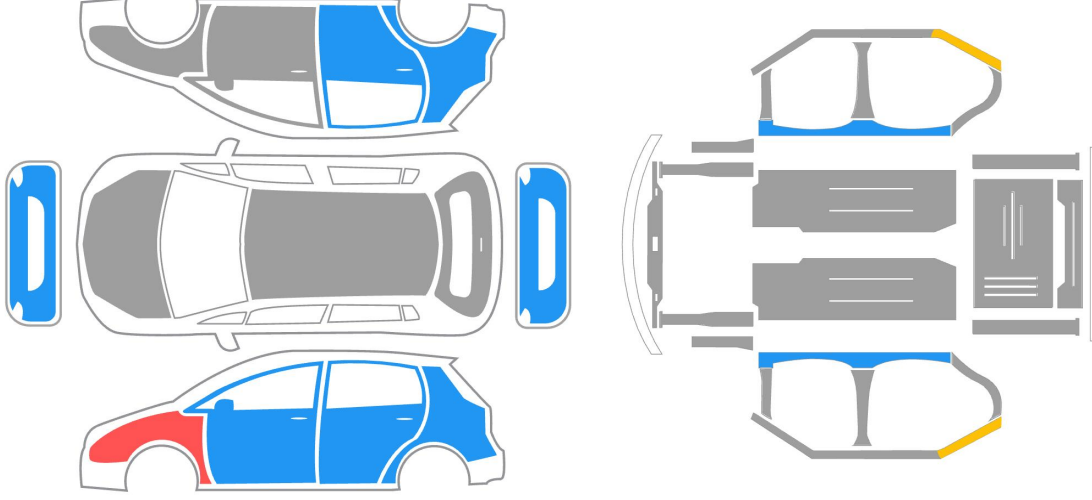

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(9) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Kimyasal Deformasyon Var, Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Hasar Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik Var,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ ÜZERİNDE DOLU ONARIMLARI MEVCUT , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34NC7282 | 28.08.2026 | No: 931814 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF34C5FS9BY031965 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	LOKAL B.	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Boyasız İşlem Var, Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı, Podye Boyasız İşlemli,
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var,

Güvenilir

Detaylı

Taraftsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34NC7282 | 28.08.2026 | No: 931814 | TSE: 34-HYB-21005



VF34C5FS9BY031965 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	ORTA	Sabit değil oynuyor
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	İYİ	.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	



VF34C5FS9BY031965 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2020, Derinlik: 2mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2020, Derinlik: 2mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2020, Derinlik: 2mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2020, Derinlik: 2mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	ORTA	Sol dış aks körüğünde yağlanma var
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	KÖTÜ	yoğun aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	KÖTÜ	Yoğun aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	KÖTÜ	yoğun aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	KÖTÜ	yoğun aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	Yarı ömürde
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	yanı ömürde
Fren Balataları (Sol Arka)	ORTA	yanı ömürde
Fren Balataları (Sağ Arka)	ORTA	yanı ömürde
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeyssel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeyssel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz siprali deforme
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF34C5FS9BY031965 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları




2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları

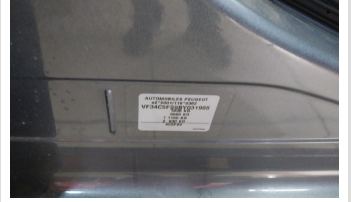

4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları




6

KAPORTA / BOYA



Sol Ön Çamurluk

MOTOR EKSPERTİZ

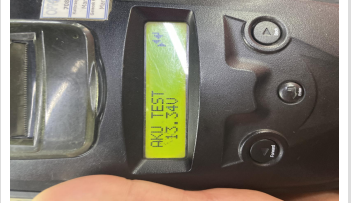

Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

