



NM435600006D77354 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	24.08.2026	Rapor No:	925574-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 199*****804

Plaka	34SC4057
Marka Model:	FIAT FIAT EGEA
Model Yılı	2016
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	30.12.2022 / 02.01.2017
Muayene Geçerlilik	27.09.2023
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1248(cc) / 70(kw)
Kilometre	118.769

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 09:42:24

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:57:40

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34SC4057 | 24.08.2026 | No: 925574 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



NM435600006D77354 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

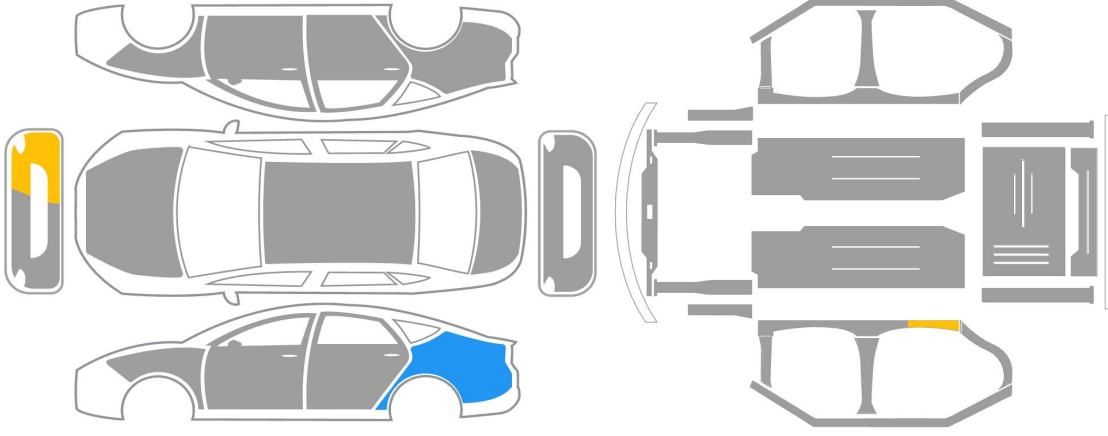

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(1) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Ön Tampon	LOKAL B.		Alt Panjur Kırık, Çatlak, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



NM435600006D77354 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	LOKAL B.		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Hasar Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KESFİNApp Store'dan
İndirGoogle Play
İNDİR

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34SC4057 | 24.08.2026 | No: 925574 | TSE: 34-HYB-21005



NM435600006D77354 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Motorda sarsıntılı çalışma görüldü, enjektör sistemi kontrolü önerilir.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Silindir kapak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34SC4057 | 24.08.2026 | No: 925574 | TSE: 34-HYB-21005



NM435600006D77354 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu




MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 0mm] .., kış tipi
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 0mm] .., kış tipi
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2022, Derinlik: 0mm] .., kış tipi
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2022, Derinlik: 0mm] .., kış tipi
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Arka amatisörlerde terleme var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	motor arka kısımda yağlanma var.
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyajda kullanıma bağlı aşınma var
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	ORTA	Sol ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



NM435600006D77354 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

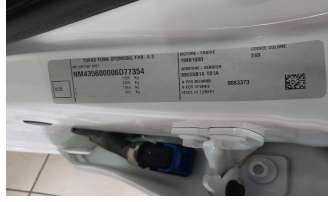

Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Bagaj	KAPORTA / BOYA  Sağ Arka Çamurluk
KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Arka Tampon	KAPORTA / BOYA  Sol Marşpiyel	KAPORTA / BOYA  Sağ Marşpiyel
MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi			