



NM435600006Z61835 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	24.08.2026	Rapor No:	925694-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 463*****514

Plaka	35BPH617
Marka Model:	FIAT EGEA 1.6 16V MULTIJET II START&STOP EASY PLUS DCT
Model Yılı	2023
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	06.09.2024 / 06.07.2023
Muayene Geçerlilik	24.08.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 96(kw)
Kilometre	92.813

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:01:07

İş Emri Bitiş Zamanı: 10:19:04

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

35BPH617 | 24.08.2026 | No: 925694 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



NM435600006Z61835 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

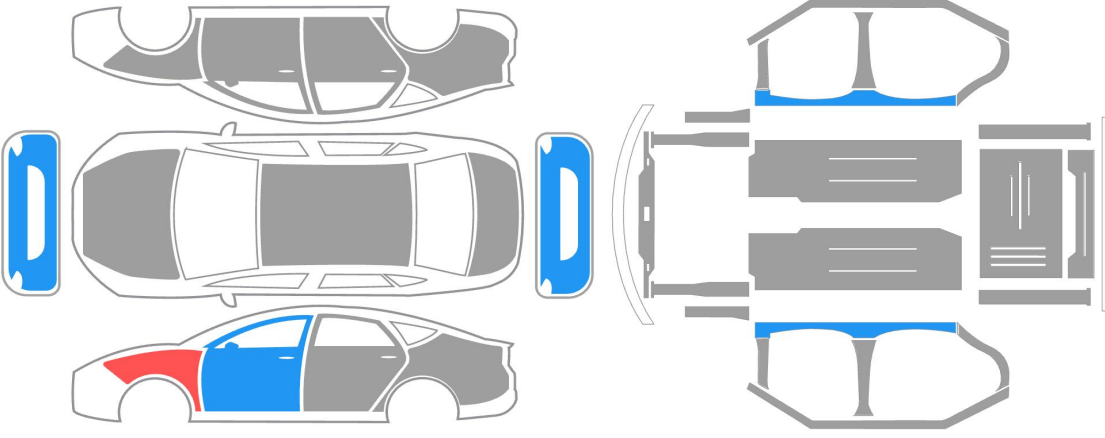

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(5) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya Durumu Mikron Notlar

Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[90 - 240]	Değişen,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[90 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , SAĞ SOL MARŞPIYER PILASTİK KAPLAMA VAR KONTROL EDİLEMEDİ,



NM435600006Z61835 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

35BPH617 | 24.08.2026 | No: 925694 | TSE: 34-HYB-21005



NM435600006Z61835 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Motorda sarsıntılı çalışma görüldü, enjektör sistemi kontrolü önerilir.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📶	İYİ	



NM435600006Z61835 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sağ Arka)	ORTA	aşınma var
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, karter tapasında yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var, Alt muhafaza uygunsuz şekilde sabitlenmiş
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



NM435600006Z61835 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Arka Tampon
MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi			

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play