



WVWZZZAUZFW190578 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	29.07.2026	Rapor No:	898875-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: CXS*****853

Plaka	34KZ5091
Marka Model:	VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI COMFORTLINE DSG
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	20.12.2014 / 20.12.2014
Muayene Geçerlilik	29.07.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1395(cc) / 90(kw)
Kilometre	27.125

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 12:03:04

İş Emri Bitiş Zamanı: 12:28:22

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34KZ5091 | 29.07.2026 | No: 898875 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



WVWZZZAUZFW190578 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

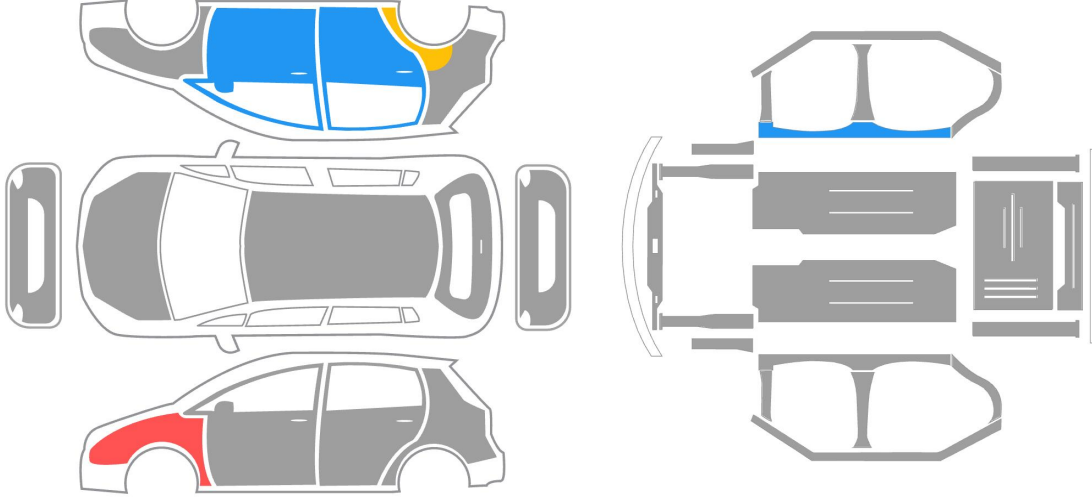

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(3) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Dolu Ezikleri Mevcut, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Dolu Ezikleri Mevcut, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[110 - 140]	
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Ön Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, DOLU İZLERİ MEVCUT , KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



WVWZZZAUZFW190578 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyali,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34KZ5091 | 29.07.2026 | No: 898875 | TSE: 34-HYB-21005



WVWZZZAUZFW190578 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	ORTA	Araç çalıştırılırken marş motoru ses yapıyor (volan ve marş dişlisini kontrol ettiriniz)
Akü Testi 📷	İYİ	

Detay 1: İLK ÇALIŞMADA SES YAPIYOR VOLANT VE MARŞ MOTORU KONTROL

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





WVWZZZAUZFW190578 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 0mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeyssel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeyssel çatlamalar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor altı muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



WVWZZZAUZFW190578 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

