



VF1RJK00169287092 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	01.09.2026	Rapor No:	935611-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****474

Plaka	34FUV194
Marka Model:	RENAULT EXPRESS
Model Yılı	2022
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 6 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	29.08.2024 / 18.10.2022
Muayene Geçerlilik	30.09.2024
Kasa Tipi	Minivan & Panelvan / Panelvan 5 Kapı
Renk:	GRİ (Arsenik)
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 70(kw)
Kilometre	130.448

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 09:23:35

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:36:02

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34FUV194 | 01.09.2026 | No: 935611 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF1RJK00169287092 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

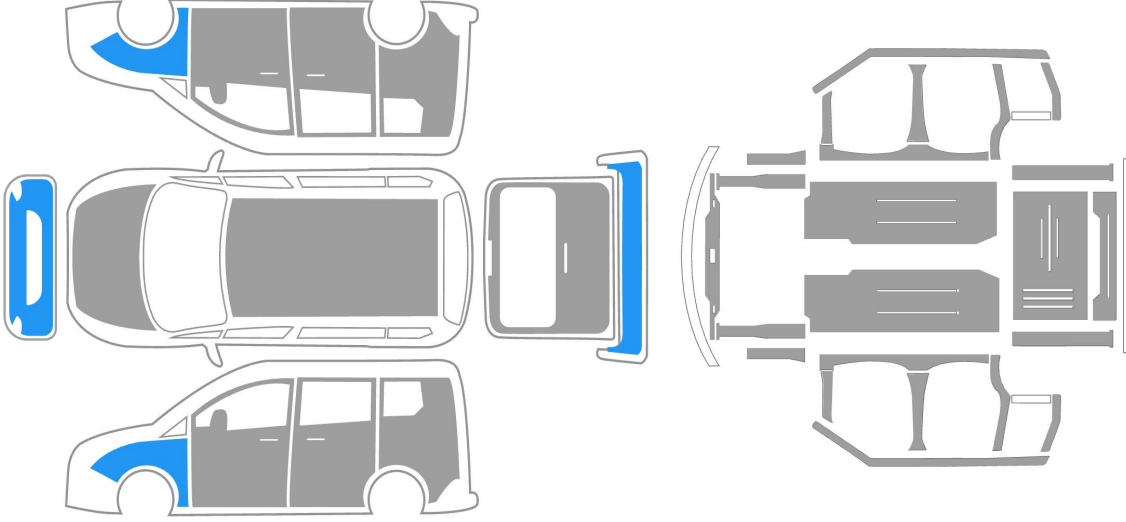

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(4) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 700]	Boyalı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Hasar Var,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 900]	Ayar Yapılmış, Boyalı,
Ön Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF1RJK00169287092 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF1RJK00169287092 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	ORTA	Seviye biraz eksik tamamlanmalı
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FUV194 | 01.09.2026 | No: 935611 | TSE: 34-HYB-21005



VF1RJK00169287092 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	KÖTÜ	[Üretim: 2022, Derinlik: 2mm] aşırı deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	KÖTÜ	[Üretim: 2022, Derinlik: 2mm] aşırı deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	KÖTÜ	[Üretim: 2022, Derinlik: 2mm] aşırı deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	KÖTÜ	[Üretim: 2022, Derinlik: 2mm] aşırı deformasyon var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.. kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.. kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.. kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.. kampana
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj pedalı sert, Debriyaj yukarıda kavıyor, Debriyajda kullanıma bağlı aşınma var
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraftasız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FUV194 | 01.09.2026 | No: 935611 | TSE: 34-HYB-21005



VF1RJK00169287092 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Sağ Ön Kapı	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
İNDİRİN