



VF1RFB00762283056 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	19.08.2026	Rapor No:	920605-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9G*****420

Plaka	34BVT445
Marka Model:	RENAULT MEGANE
Model Yılı	2018
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	14.03.2019 / 14.03.2019
Muayene Geçerlilik	20.12.2021
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 81(kw)
Kilometre	225.216

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:57:33

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:13:50

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BVT445 | 19.08.2026 | No: 920605 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız


PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





VF1RFB00762283056 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

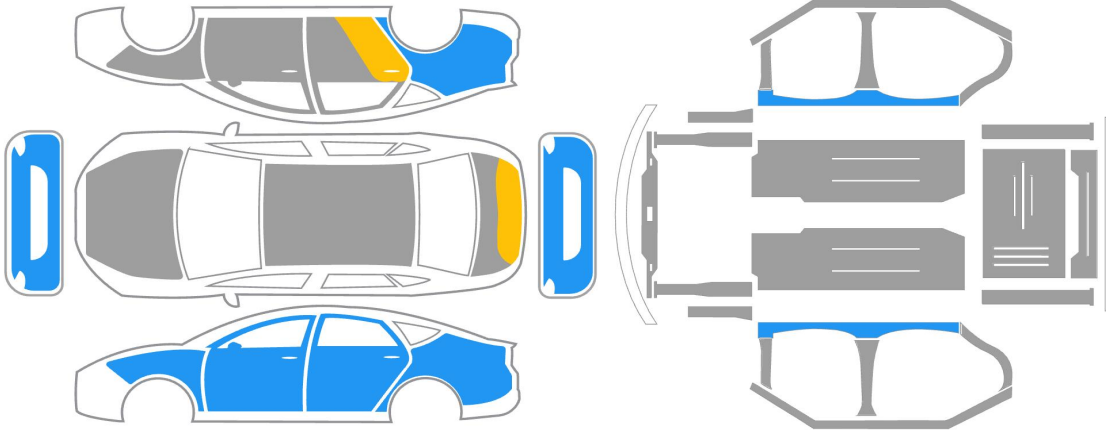

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(9) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var, Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[30 - 30]	Boyalı, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[110 - 900]	Boyalı,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[110 - 600]	Boyalı,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı,
Bagaj	LOKAL B.	[110 - 600]	Dolu Ezikleri Mevcut, Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı,
Sağ Arka Kapı	LOKAL B.	[110 - 900]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Hasar Var, Çizik Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik Var,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, İÇ DİREKLERDE BOYA TOZLARI MEVCUT ,



VF1RFB00762283056 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BVT445 | 19.08.2026 | No: 920605 | TSE: 34-HYB-21005



VF1RFB00762283056 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Siyah duman atma var,turbo sistemi ile enjektörler kontrol ettiriniz.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	iyi	
Yağ Soğutucusu	iyi	
Turbo Kontrolleri	iyi	
Turbo İntercolli Kontrol	iyi	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	iyi	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	iyi	
Fren Hidroliği	iyi	
Motor Buharı / Üfleme	iyi	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Kelepçe ve rekorlarında su sızıntısı var, Hortum bağlantılarında pas ve antifriz lekesi var
Antifriz Derece	iyi	[-20°C]
Motor Yağı Seviyesi	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Yağ Sızdırması	iyi	
Motor Elektrik Tesisatı	iyi	
Akü Testi 📷	iyi	

Detay 1: Hafif siyah duman atma mevcut



VF1RFB00762283056 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2024, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2024, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2024, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2024, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var, Sağ aks keçesinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF1RFB00762283056 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

