



UU1HSDAC648933662 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****N	Telefon:	541*****143	Tarih:	04.07.2026	Rapor No:	875908-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****953

Plaka	34ZB8187
Marka Model:	DACIA DUSTER 1.5 BLUEDCI COMFORT MANUEL
Model Yılı	2013
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	05.07.2026 / 10.10.2013
Muayene Geçerlilik	04.07.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 79(kw)
Kilometre	169.677

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****N Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 15:25:09

İş Emri Bitiş Zamanı: 15:51:29

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34ZB8187 | 04.07.2026 | No: 875908 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



UU1HSDAC648933662 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

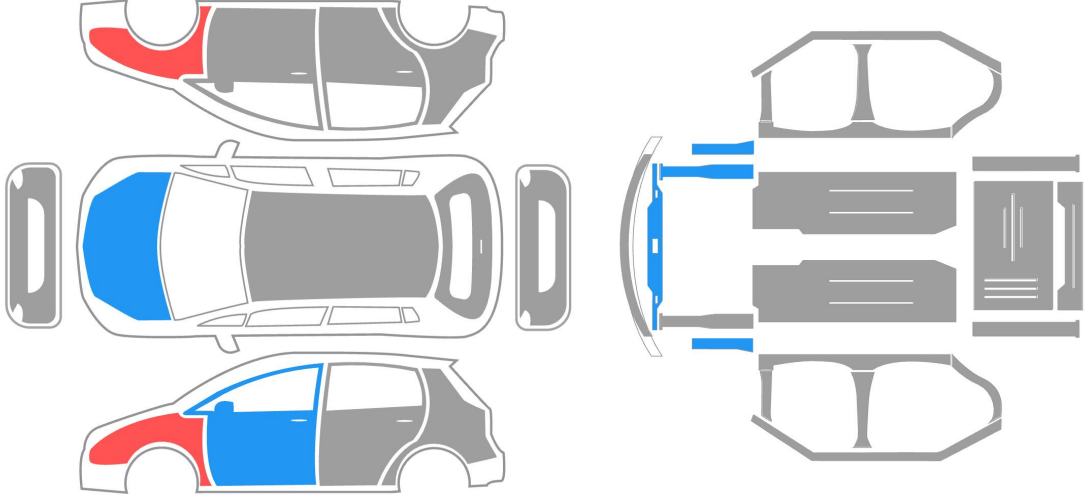

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(2)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Kaput	BOYALI	[100 - 140]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemler,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[100 - 140]	
Sol Ön Kapı	BOYALI	[100 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Bagaj	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[100 - 140]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Detay: ARAÇ ISLAK VE KİRLİ BAKILDI, Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



UU1HSDAC648933662 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 70]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 70]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[100 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 70]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 70]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 70]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 70]	
Ön Panel	BOYALI		İşlemli,
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	BOYALI		Hasarlı, İşlemli,
Sol Tüfek Sacı	BOYALI		İşlemli,
Sağ Tüfek Sacı	BOYALI		İşlemli,
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Sol Marşpiyel	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Marşpiyel	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZB8187 | 04.07.2026 | No: 875908 | TSE: 34-HYB-21005



UU1HSDAC648933662 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hafif ötme--ses var
Turbo İntercolli Kontrol	KÖTÜ	Aşırı deformasyon var, yağ kaçağı var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-15°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	



UU1HSDAC648933662 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var, çizik var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var, çizik var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeyel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeyel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	KÖTÜ	Turbo üzerinde yağ kaçağı var, İntercooler giriş ve çıkışında yağ kaçağı var, İntercooler aşırı deforme hasarlı
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj pedali sert, Debriyaj yukarıda kavıyor
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: ÖN RADYATÖRLER EZİK HASARLI

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZB8187 | 04.07.2026 | No: 875908 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



UU1HSDAC648933662 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

