



VF3MCYHZRKS094177 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	20.08.2026	Rapor No:	923102-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 16Q*****092

Plaka	34KRZ520
Marka Model:	PEUGEOT 3008
Model Yılı	2019
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	20.08.2025 / 15.04.2019
Muayene Geçerlilik	02.07.2026
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	BEYAZ (ALP)
Motor CC / Gücü	1499(cc) / 96(kw)
Kilometre	136.740

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 16:50:34

İş Emri Bitiş Zamanı: 17:19:06

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34KRZ520 | 20.08.2026 | No: 923102 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF3MCYHZRKS094177 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

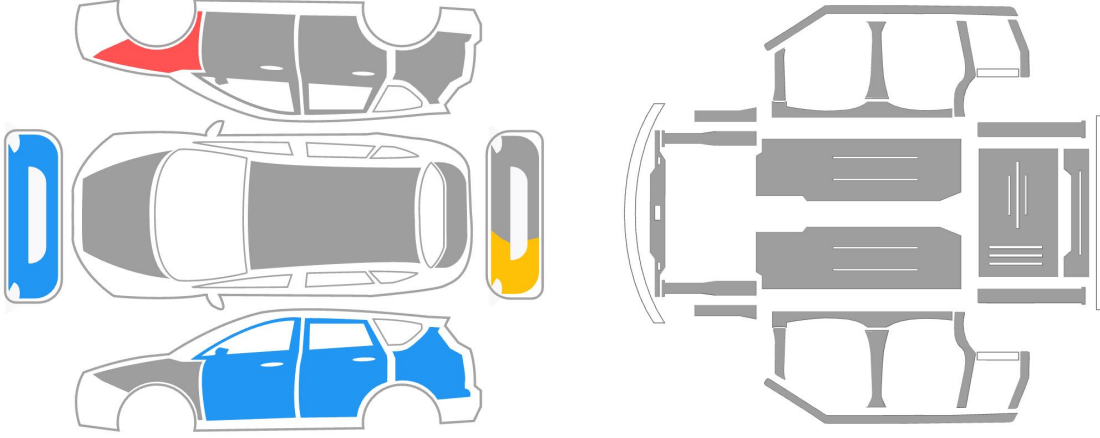

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(4) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Yarı Cam Tavan Var,
Kaput	ORİJİNAL	[240 - 280]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötüş Var,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[90 - 2500]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[90 - 2500]	Ayar Yapılmış, Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Bagaj	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Rötüş Var, Çizik Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Rötüş Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötüş Var,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[90 - 900]	Çıkma Parça İle Değişmiş,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	LOKAL B.		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARKA TAMPON PANEL BAĞLANTI AYAKLARI KIRIK NİKELAJ KIRIK, Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, PILASTİK DODİKLER ÇİZİK SÜRTME DEFORME MEVCUT , SAĞ ÖN ÇAMURLUK DODİĞİ BOYALI İŞLEMLİ , SOL ÖN KAPI GERGİSİ SES YAPIYOR, SOL İÇ DİREKLERDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34KRZ520 | 20.08.2026 | No: 923102 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

✓

Detaylı

✓

Tarafsız

✓

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF3MCYHZRKS094177 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var,
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		Ezik ve Gamzeler Var, Fabrikasyon Boya Değeri Yüksek,
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF3MCYHZRKS094177 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hafif ötme--ses var
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Hortum bağlantılarında pas ve antifriz lekesi var, Termostat gövdesi üzerinde oksit- kireç oluşumu var
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Motor ön kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	



VF3MCYHZRKS094177 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2021, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2021, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2021, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2021, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	ORTA	Sağ ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF3MCYHZRKS094177 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Arka Tampon	KAPORTA / BOYA  Sol Marşpiyel
KAPORTA / BOYA  Sol Marşpiyel	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi		

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

