



10Z1A80096727 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	07.09.2026	Rapor No:	942128-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: VF7*****750

Plaka	34HNU037
Marka Model:	CITROEN C3
Model Yılı	2020
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	11.11.2025 / 05.05.2020
Muayene Geçerlilik	12.03.2027
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	MAVİ(KOBALT)
Motor CC / Gücü	1199(cc) / 81(kw)
Kilometre	127.971

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 08:43:59

İş Emri Bitiş Zamanı: 09:02:38

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34HNU037 | 07.09.2026 | No: 942128 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



10Z1A80096727 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

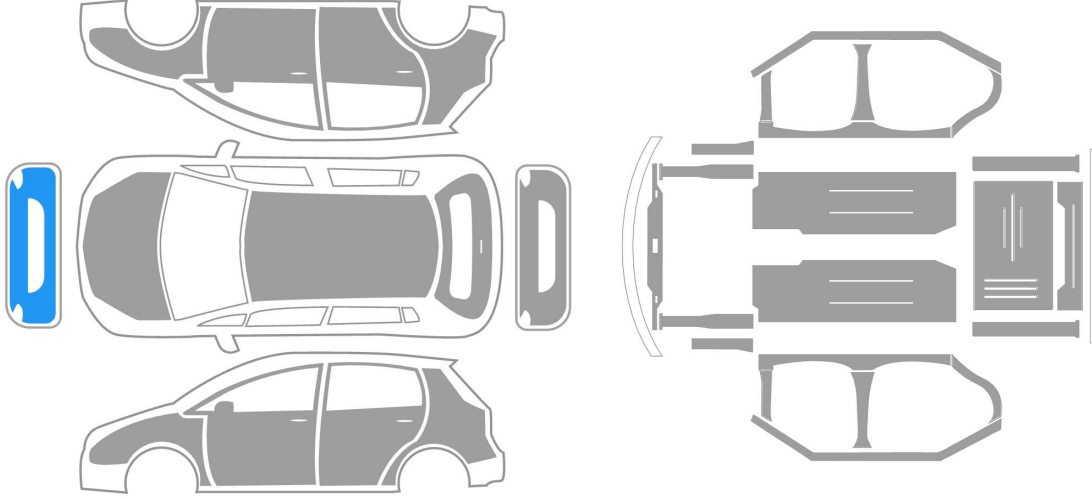

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(1) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[90 - 110]	Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	ORIJINAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 110]	
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Bagaj	ORIJINAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 110]	Hasar Var,
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORIJINAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ FABRİKASYON ÇİFT RENKTİR , ARKA TAMPON PANEL BAĞLANTI AYAKLARI KIRIK , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , PILASTİK DODİKLER ÇİZİK DEFORME ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34HNU037 | 07.09.2026 | No: 942128 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





10Z1A80096727 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	Hasar Var,
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34HNU037 | 07.09.2026 | No: 942128 | TSE: 34-HYB-21005



10Z1A80096727 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Hava Filtre Kabin Kontrolü	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Enjektör Kontrolü	iyi	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	iyi	
Yağ Soğutucusu	iyi	
Turbo Kontrolleri	iyi	
Turbo İntercolli Kontrol	iyi	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	iyi	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	iyi	
Fren Hidroliği	iyi	
Motor Buharı / Üfleme	iyi	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	iyi	
Antifriz Derece	KÖTÜ	[-10°C] soğutma suyuna yağ karışmış., soğutma suyu içerisinde farklı bir madde karışımı görüldü.
Motor Yağı Seviyesi	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Yağ Sızdırması	iyi	
Motor Elektrik Tesisatı	iyi	
Akü Testi 📷	iyi	

Detay 1: YEDEK SU DEPOSUNDA YAĞ VE PASLANMA LEKELERİ MEVCUT KONTROL EDİLMELİ

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34HNU037 | 07.09.2026 | No: 942128 | TSE: 34-HYB-21005



10Z1A80096727 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, Yağ filtre kutüğü bölgesinde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj pedalı sert, Debriyaj yukarıda kavıyor
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



10Z1A80096727 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Sağ Arka Kapı	KAPORTA / BOYA  Sağ Orta Direk
KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Arka Tampon	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

