



UU15SDCLC56360178 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	28.08.2026	Rapor No:	931914-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****129

Plaka	34VU7302
Marka Model:	DACIA SANDERO 1.5 DCI STEPWAY MANUEL
Model Yılı	2016
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	28.09.2016 / 28.09.2016
Muayene Geçerlilik	28.08.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Kırmızı
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 66(kw)
Kilometre	243.561

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 11:04:07

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:21:53

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34VU7302 | 28.08.2026 | No: 931914 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



UU15SDCLC56360178 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

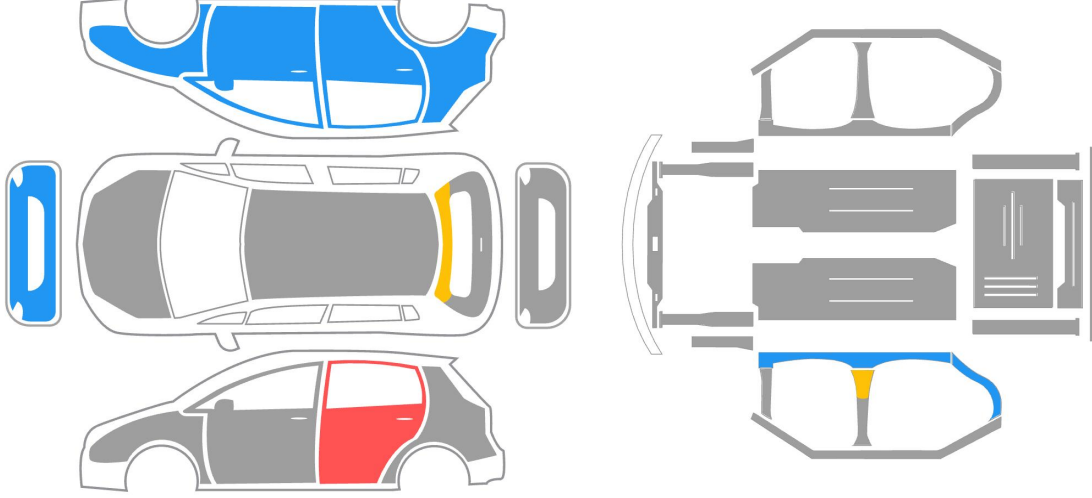

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(7) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ayar Yapılmış, Hasar Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Çizik Var,
Sol Arka Kapı	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen, Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Çizik Var,
Bagaj	LOKAL B.	[110 - 900]	Hasar Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 140]	Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Vernik Geçisi Var, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var, Ön Panjur Üzeri Logo, Amblem (Deforme, Kırık, Çatlak), Üst Panjur Kırık, Çatlak,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ ÜZERİNDE DOLU ONARIMLARI MEVCUT , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA SOYULMALARI BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , PILASTİK DODİKLER ÇİZİK SÜRTME DEFORME MEVCUT , SAĞ ÖN İÇ DİREKTE BOYA TOZU MEVCUT ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34VU7302 | 28.08.2026 | No: 931914 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com





UU15SDCLC56360178 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	LOKAL B.	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	BOYALI	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL		Plastik Parça Kırık, Çatlak,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Taraftsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



UU15SDCLC56360178 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	ORTA	Sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, Hafif ötme--ses var
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Motor ön kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	KÖTÜ	Akü testi sonucu, deşarj tespit edildi, akünün değişimini sağlayınız.

Detay 1: Motor suyu fazla



UU15SDCLC56360178 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 0mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



UU15SDCLC56360178 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

