



VF1RFB00466026493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	19.08.2026	Rapor No:	920617-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****288

Plaka	34DHT439
Marka Model: RENAULT	
Model Yılı	2020
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	31.05.2021 / 01.10.2020
Muayene Geçerlilik	19.08.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk: Beyaz	
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 85(kw)
Kilometre	170.079

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 10:28:03

İş Emri Bitiş Zamanı: 10:53:28

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DHT439 | 19.08.2026 | No: 920617 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



VF1RFB00466026493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

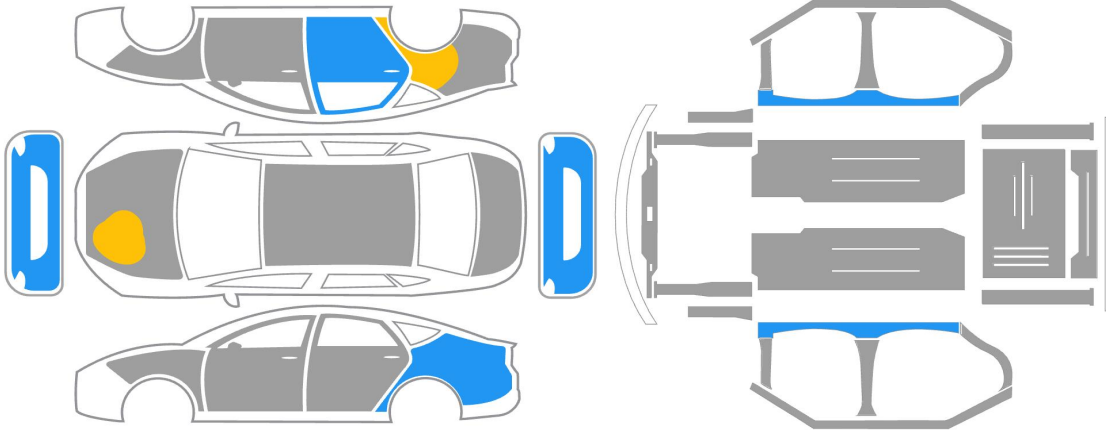

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Kaput	LOKAL B.	[110 - 220]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 280]	Boyalı,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[110 - 1500]	Hasar Var,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1000]	Boyalı, Hasar Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Hasar Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Hasar Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,



VF1RFB00466026493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	Plastik/Karbon	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,

Güvenilir

Detaylı

Taraftsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DHT439 | 19.08.2026 | No: 920617 | TSE: 34-HYB-21005



VF1RFB00466026493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ

	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-20°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1RFB00466026493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var, Şanzıman ile birleşim kısmında yağ kaçağı var.
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, Intercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var, Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF1RFB00466026493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Sağ Arka Çamurluk	KAPORTA / BOYA  Sağ Arka Kapı
KAPORTA / BOYA  Sağ Ön Kapı	KAPORTA / BOYA  Sağ Ön Çamurluk	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DHT439 | 19.08.2026 | No: 920617 | TSE: 34-HYB-21005