



VF3CUIYHXNKY049526 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	30.09.2026	Rapor No:	971884-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 10Q*****947

Plaka	34BYV270
Marka Model:	PEUGEOT
Model Yılı	2019
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	21.11.2019 / 04.04.2019
Muayene Geçerlilik	07.03.2022
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	BEYAZ (SEDEF)
Motor CC / Gücü	1499(cc) / 88(kw)
Kilometre	139.000

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 13:53:13

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:07:13

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34BYV270 | 30.09.2026 | No: 971884 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF3CUYHXNKY049526 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

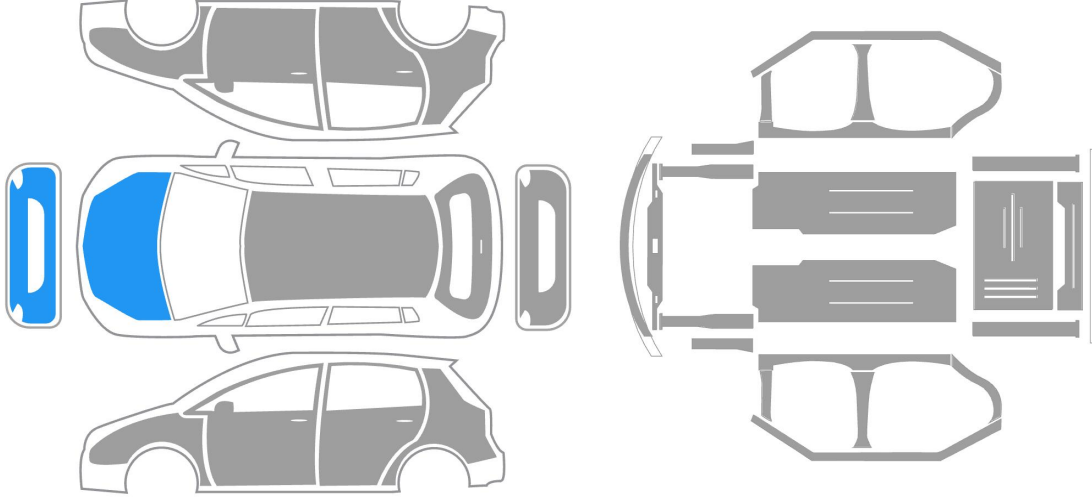

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Yarı Cam Tavan Var,
Kaput	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ayar Yapılmış, Rötüş Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Ön Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, PILASTİK DODİKLER ÇİZİK SÜRTME DEFORME MEVCUT , ÖN KAPUT SOL MENTEŞESİ DEĞİŞEN ,



VF3CUIYHXNKY049526 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KESFİNApp Store'dan
İndirGoogle Play
İNDİR

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BYV270 | 30.09.2026 | No: 971884 | TSE: 34-HYB-21005



VF3CUYHXNKY049526 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, Turboda hafif ötme sesi var, Turbo hortumunda yırtık var.
Turbo Intercolli Kontrol	KÖTÜ	Intercollier üzerinde yoğun yağ kaçağı var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Rulman ve bilyelerinde ses var, V kayış ses yapıyor, Triger kayış kısmında ses var
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Hortum kelepçe ve rekorlarında su sızıntısı var
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Motor ön kapak kısmında yağlanma var, Kayış kasnak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: ARACIN İNTERCOOL HORTUMLARINDA VE RADYATÖRÜNDE KAÇAKLAR VE AYNI ZAMANDA HAVA SESİ MEVCUT KONTROL

Detay 2: TURBO VE İNTERCOLL SİSTEMİ HAVA ALIYOR

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BYV270 | 30.09.2026 | No: 971884 | TSE: 34-HYB-21005



VF3CUIYHXNKY049526 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	Sol ön fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	Sağ ön fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	Sol arka fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	Sağ arka fren diskinde aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysele çatlamalar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	KÖTÜ	İntercooler giriş ve çıkışında yoğun yağ kaçağı var
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor altı muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	KÖTÜ	Sol ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: ARACIN İNTERCOOL HORTUMLARINDA VE RADYATÖRÜNDE KAÇAKLAR VE AYNI ZAMANDA HAVA SESİ MEVCUT KONTROL

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BYV270 | 30.09.2026 | No: 971884 | TSE: 34-HYB-21005



VF3CUYHXNKY049526 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

