



UU1BSDAEF42019618 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	04.08.2026	Rapor No:	905338-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K7J*****282

Plaka	34KIY362
Marka Model:	DACIA SANDERO
Model Yılı	2010
Yakıt / Şanzıman	Benzin / Düz
Tescil / İlk Tescil	14.07.2024 / 28.09.2009
Muayene Geçerlilik	05.01.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	MAVİ (Şimşek)
Motor CC / Gücü	1390(cc) / 55(kw)
Kilometre	167.000

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANIYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 16:58:22

İş Emri Bitiş Zamanı: 17:22:55

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34KIY362 | 04.08.2026 | No: 905338 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



UU1BSDAEF42019618 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

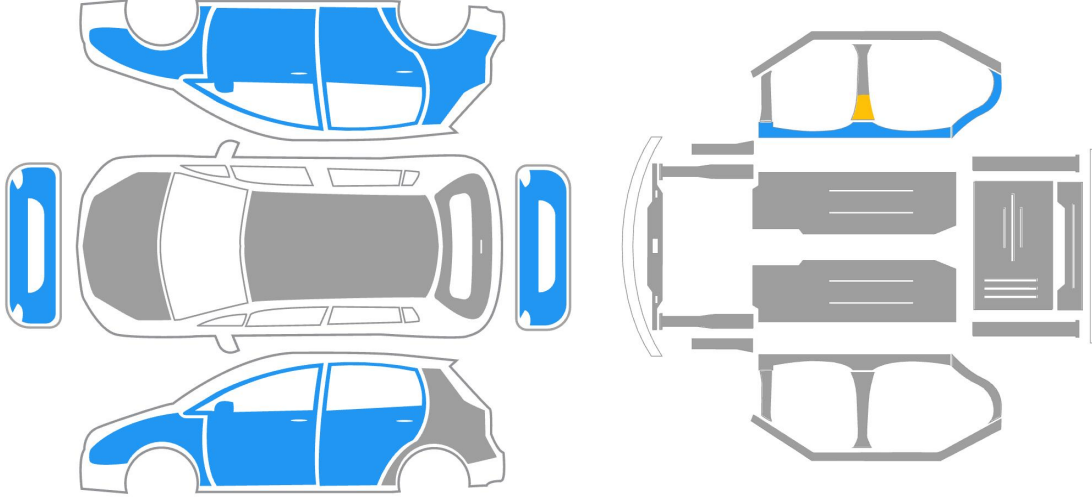

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(11) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Dolu Ezikleri Mevcut, Güneş Yanığı Var, Hasar Var, Kimyasal Deformasyon Var, Vernik Deformasyonu Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Rötüş Var, Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[110 - 900]	Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[110 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[110 - 300]	Boyalı,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Hasar Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	Hasar Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Çizik Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 900]	Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, DOLU EZİKLERİ MEVCUT , NOKTASAL PASLANMALAR BOYA SOYULMALARI DESEN BOZULMALARI MEVCUT ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34KIY362 | 04.08.2026 | No: 905338 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



UU1BSDAEF42019618 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	LOKAL B.	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	BOYALI	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34KIY362 | 04.08.2026 | No: 905338 | TSE: 34-HYB-21005



UU1BSDAEF42019618 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	ORTA	Hortum bağlantılarında pas ve antifriz lekesi var
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	ORTA	Klima boruları üzerinde yağlanma var
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Yağ filtre gövdesinde yağlanma var, Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Kayış kaskak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: MOTOR SUYU BIRAZ EKSİK

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34KIY362 | 04.08.2026 | No: 905338 | TSE: 34-HYB-21005



UU1BSDAEF42019618 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK
EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	Sol salıncak konik lastiği deforme yırtık, Sağ salıncak konik lastiği deforme yırtık
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	ORTA	Sol dış aks körüğünde yağlanma var, Sol iç aks körüğünde yağlanma var
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Sol arka amortisörde yağlanma var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var, Yağ filtre kütüğü bölgesinde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var, Şanzıman ile birleşim kısmında yağ kaçağı var.
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, Intercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	KÖTÜ	Debriyaj pedalı çok yukarıda kavriyor, debriyaj bitik
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var, Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



UU1BSDAEF42019618 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Sol Ön Çamurluk	KAPORTA / BOYA  Sol Arka Çamurluk
KAPORTA / BOYA  Bagaj	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi		

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

