



W0L0XEP68F4232021 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	26.08.2026	Rapor No:	929477-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: B14*****260

Plaka	34ZU3029
Marka Model:	OPEL CORSA-E
Model Yılı	2015
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	24.12.2024 / 04.09.2015
Muayene Geçerlilik	16.04.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Siyah
Motor CC / Gücü	1398(cc) / 66(kw)
Kilometre	122.021

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 13:26:54

İş Emri Bitiş Zamanı: 13:47:17

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34ZU3029 | 26.08.2026 | No: 929477 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



W0L0XEP68F4232021 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

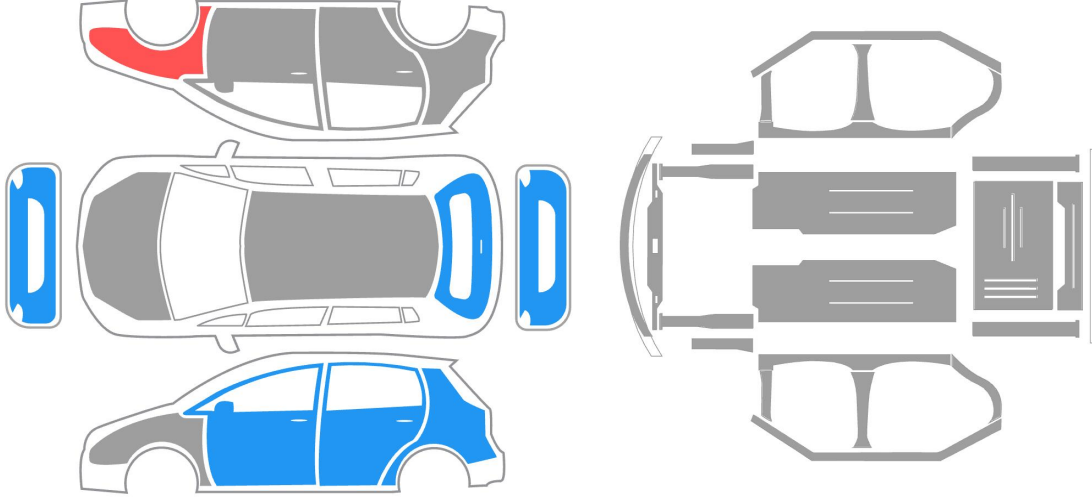

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Ön Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[90 - 600]	Boyalı,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 600]	Boyalı,
Bagaj	BOYALI	[90 - 900]	Boyalı,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[90 - 110]	Değişen,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var, Ön Panjur Üzeri Logo, Amblem (Deforme, Kırık, Çatlak), Üst Panjur Kırık, Çatlak,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



W0L0XEP68F4232021 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var, Hafif Hasarlı,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL		Hafif Hasarlı,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Hasar Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZU3029 | 26.08.2026 | No: 929477 | TSE: 34-HYB-21005



W0L0XEP68F4232021 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Kayış kaskak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📷	İYİ	



W0L0XEP68F4232021 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	ORTA	Sol rot başında boşluk var, Sağ rot başında boşluk var
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	ORTA	Sol aks boşluk var, Sağ aks boşluk var
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlama deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: ARAÇ ALT BAKALİTLERİNDE KIRIKLAR MEVCUT

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34ZU3029 | 26.08.2026 | No: 929477 | TSE: 34-HYB-21005



W0L0XEP68F4232021 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon
KAPORTA / BOYA  Arka Tampon	KAPORTA / BOYA  Arka Tampon	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

