



VF15R040H51645336 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	27.07.2026	Rapor No:	896583-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****122

Araç Fotoğrafları

Plaka	41ABJ131
Marka Model:	RENAULT CLIO
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Düz
Tescil / İlk Tescil	15.08.2018 / 23.09.2014
Muayene Geçerlilik	20.09.2019
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 55(kw)
Kilometre	36.561



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 15:17:42

İş Emri Bitiş Zamanı: 15:37:14

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

41ABJ131 | 27.07.2026 | No: 896583 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF15R040H51645336 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

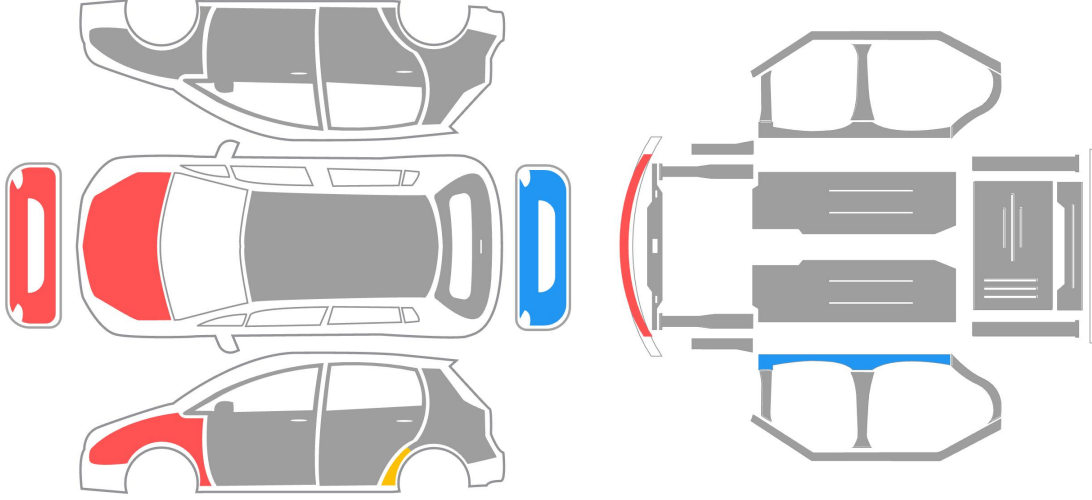

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(4)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Rötuş Var, Çizik Var,
Kaput	DEĞİŞEN	[30 - 50]	Rötuş Var, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sol Arka Kapı	ORIJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	LOKAL B.	[110 - 600]	
Bagaj	ORIJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka Kapı	ORIJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Ön Kapı	ORIJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik Var,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, KAPI MENTEŞELERİ SESLİ ÇALIŞIYOR, KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI MEVCUT , NOKTASAL PASLANMALAR ÇÜRÜMELER MEVCUT , PİLASTİK KAPI DODİKLERİ HASARLI ÇİZİK DEFORME ,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

41ABJ131 | 27.07.2026 | No: 896583 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

✓

Detaylı

✓

Tarafsız

✓

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF15R040H51645336 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Boyasız İşlem Var, Hasar Var, Podye Boyasız İşlemler,
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	DEĞİŞEN		Değişen,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemler,
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Rötüş Var, Çizik Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

41ABJ131 | 27.07.2026 | No: 896583 | TSE: 34-HYB-21005



VF15R040H51645336 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var, Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: Cam suyu haznesi kapağı yok

Güvenilir

Detaylı

Taraftan

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

41ABJ131 | 27.07.2026 | No: 896583 | TSE: 34-HYB-21005



VF15R040H51645336 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ Durumu Notlar

Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	ORTA	Sağ rot kolunda boşluk var, Sol rot kolunda boşluk var, Sol rot başında boşluk var, Sağ rot başında boşluk var
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Kırıkları	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	karter tapasında yağlanma var, araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	KÖTÜ	Motor alt muhafazada kırıklar var
Davlumbazların Kontrolü	ORTA	Sağ ön davlumbazda kırık var, Sol ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var, Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF15R040H51645336 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  Sol Marşpiyel	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

