

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35


Rapor id : SP227GFF878



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI

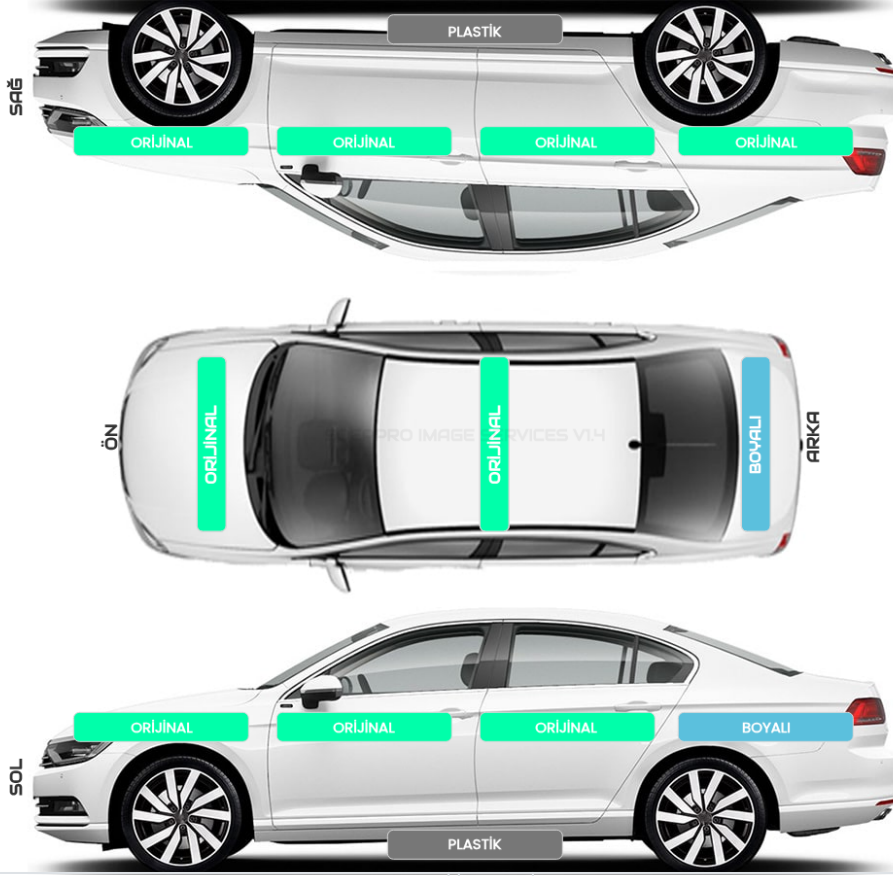

✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

- Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut
- Sağ ön kapıda boyasız göçük düzeltme mevcut
- Arka tampon demiri hasarlı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35
Rapor id : SP227GFF878



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35

Rapor id : SP227GFF878




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA

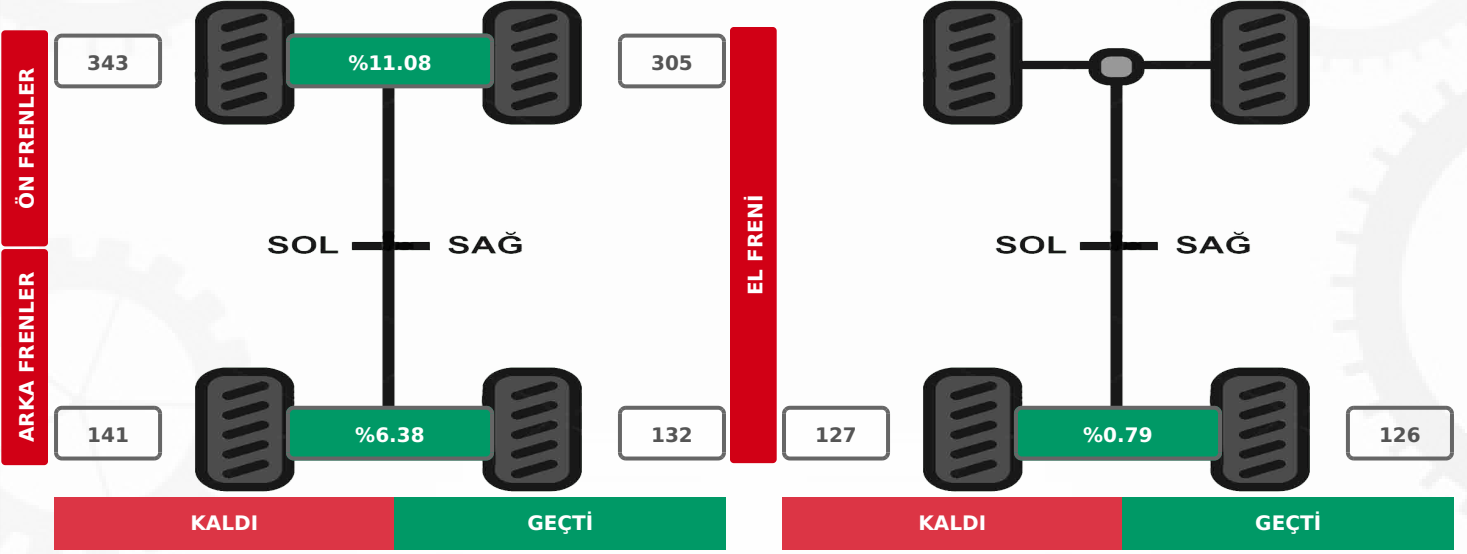

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

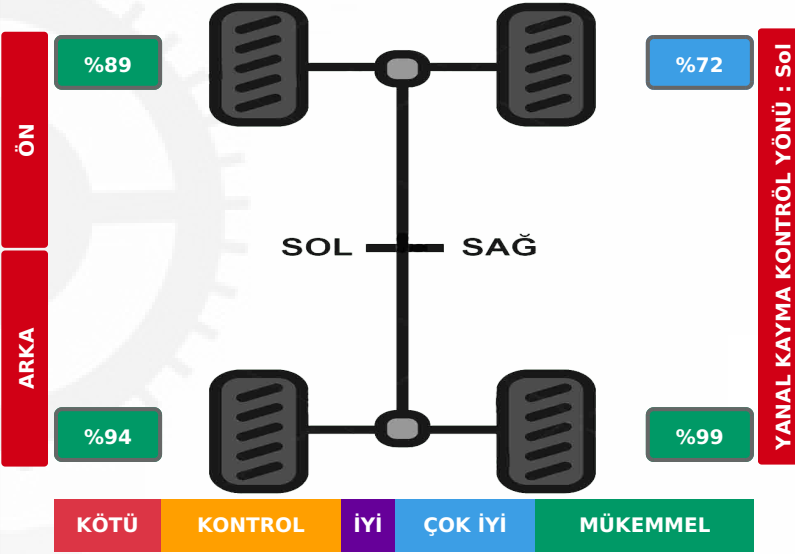

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI

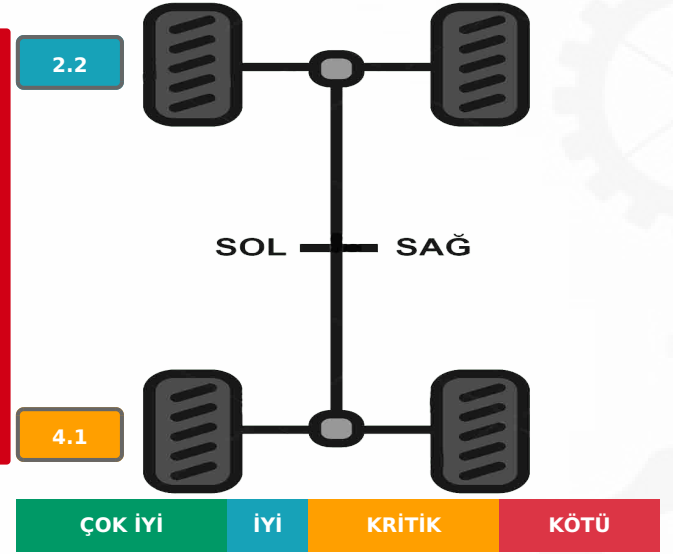

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35
Rapor id : SP227GFF878



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2023	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2023
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2023	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2023

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35

Rapor id : SP227GFF878



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

TCM Şanzıman Kontrol Modülü

Arıza Kodu: P1CBA00

Açıklama: Düşük hızda tutarsız kavrama torku.

Durum: Kalıcı arıza.

Diğer Sistemler:

ABS, ORC, IPC, BCM, EPS, ESM, ETM → Hata bulunmadı.

Teknisyen Yorumu:

Şanzıman modülünde P1CBA00 hatası mevcut. Araçta şanzıman yağ haznesinde yağ kaçağı tespit edilmiştir. Düşük yağ seviyesi, hidrolik basınç kaybına ve kavrama torkunun dengesizleşmesine yol açabilir. Kaçağın onarımı ve şanzıman yağının seviyesinin kalitesinin kontrol edilmesi gerekir. Onarım sonrası adaptasyon testi önerilir.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35
Rapor id : SP227GFF878



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA CROSS WAGON URBAN 1.6 M.JET 130 DCT

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"NM435600006X61537" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 16:43:35
Rapor id : SP227GFF878



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FUA337 - NM435600006X61537 - FİAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 109740

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



