

DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22


Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- KP KASA PARÇASI

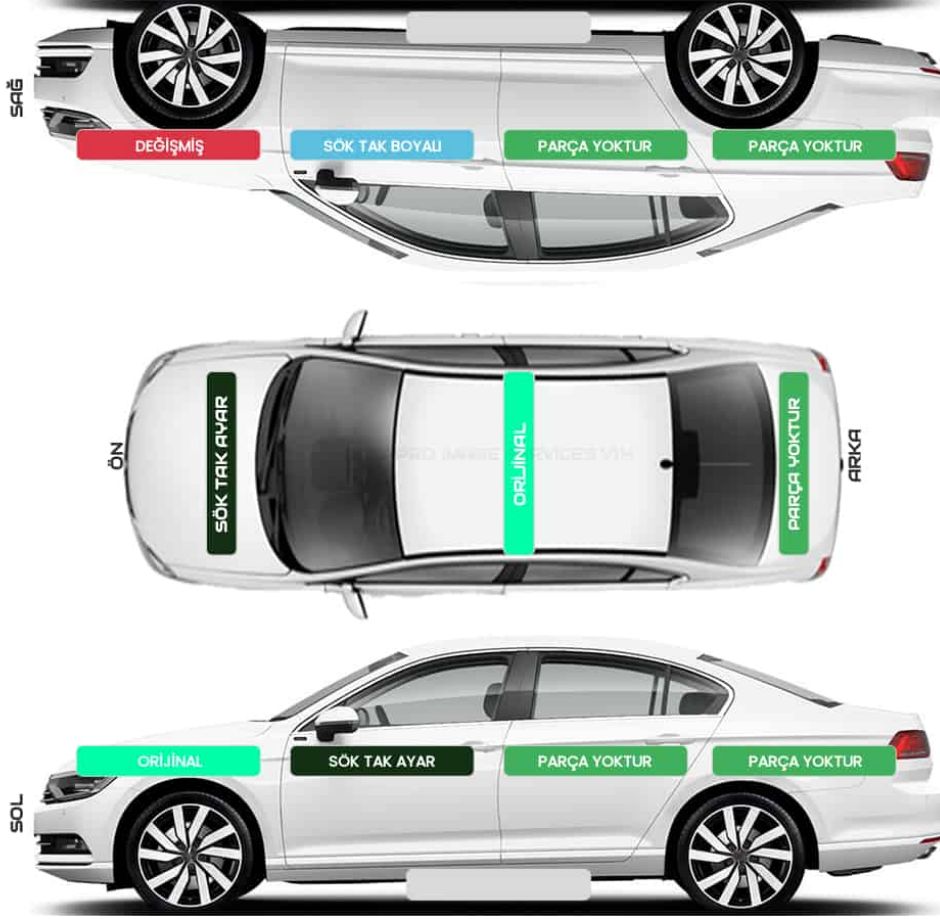

✓	Ön panel	✓	Arka panel	
✓	Sol ön şase	✓	Sağ ön şase	
✓	Sol ön podye	!	Sağ ön podye	far iç sacında hasar,onarı..
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı	
✓	Sol ön direk	!	Sağ ön direk	Sağ ön direk boyalı.
✓	Sol orta direk	✓	Sağ orta direk	
✓	Sol üst direk	!	Sağ üst direk	Sağ üst direk boyalı.
✓	Sol arka şase	✓	Sağ arka şase	
✓	Alt taban	✓	Havuz sacı	

Araçta ezikler ve çizikler var. ön cam değişmiş. ön kaput civatalarında sök tak mevcut. tavanda göçükler var. iç fitillerde yırtıklar var. sağ ön far içinde hasar ve onarım var. sağ ön kapı iç megesli işlemli. sağ arka direk iç,dış boyalı. sağ iç ön direk işlemli,boyalı.ön tampon demiri değişmiş.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22

Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


☒	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	☒	Motorda üfleme var
☒	Motor soğutma sıvısı	☒	Motor soğutma sistemi
☒	Motor yağı	☒	Enjektör
☒	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	☒	Egzozda yağ dumanı var
☒	Egzozda partikül dumanı var	☒	Akümülatör
☒	Görünen kayışlar	☒	Turbo
☒	İntercooler	☒	Egzoz sistemi
☒	Yakıt sistemi	☒	Marş sistemi
☒	Ateşleme sistemi	☒	Aks sistemi
☒	Debriyaj	☒	Direksiyon
☒	Şanzıman	☒	Otomatik şanzıman
☒	Motor takozları	☒	Triger kayışı
☒	Eksantrik zinciri	☒	Elektrik tesisatı
☒	Klima sistemi	☒	Kalorifer sistemi
☒	Yakıt kaçakları	☒	Motor mekanik yağ kaçakları
☒	Su - sıvı kaçakları	☒	Motor genel durumu

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur.
intercoller radyatör peteklerinde ezikler var.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA

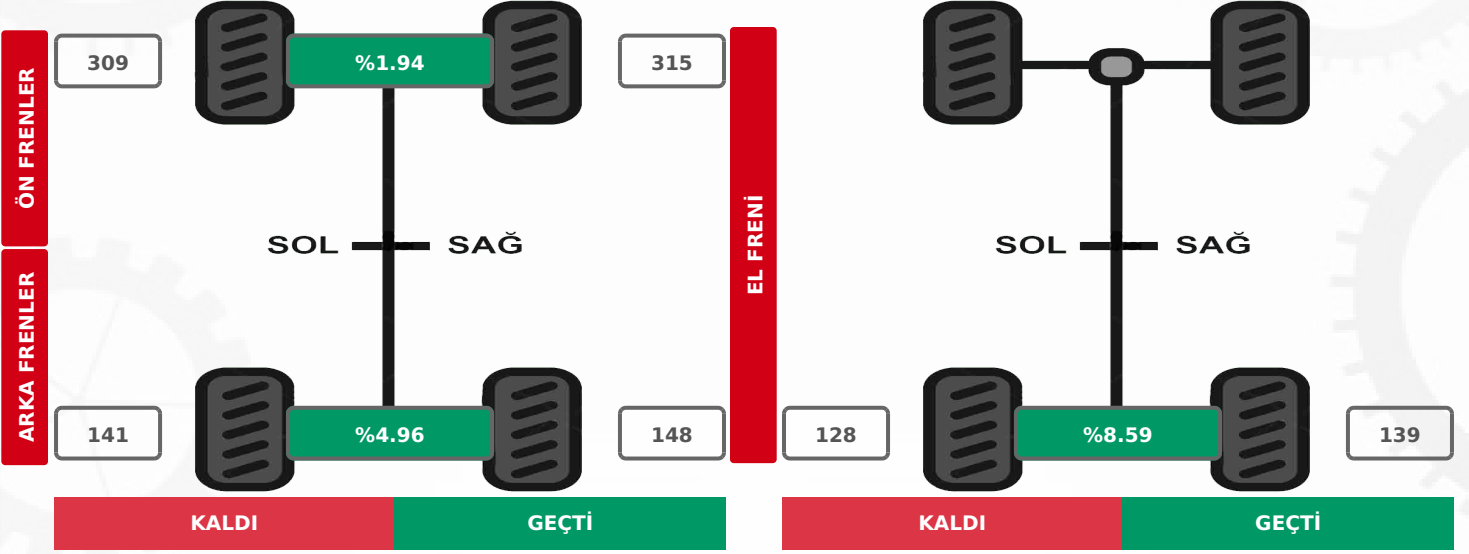

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI

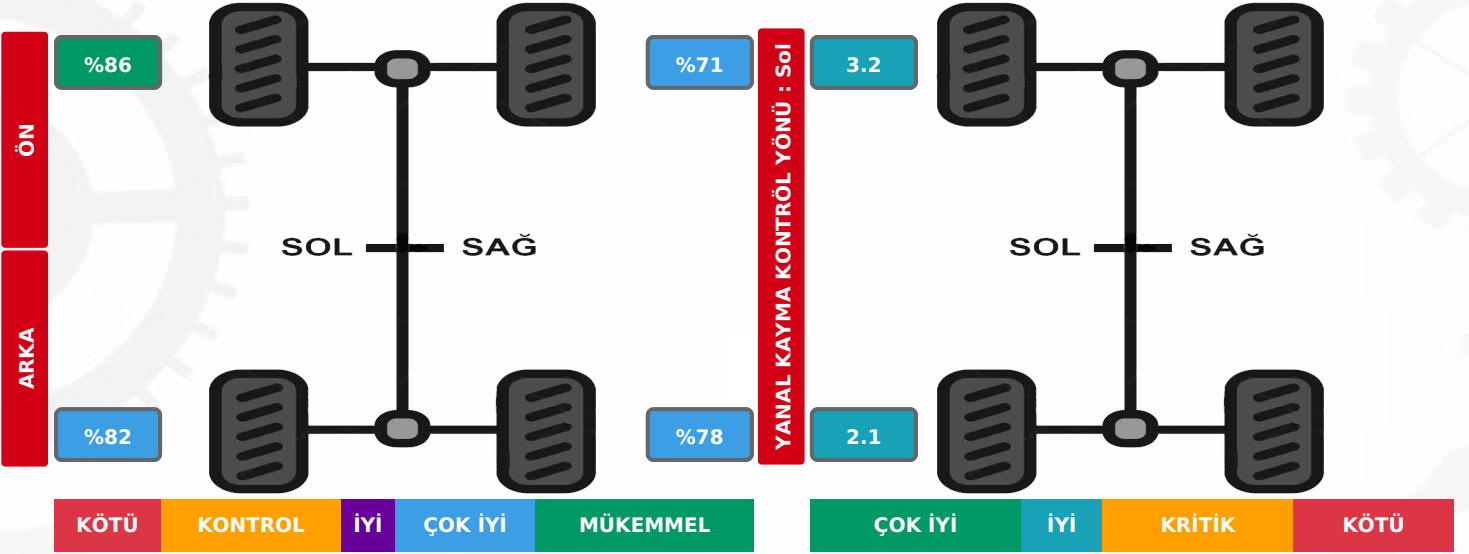

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22

Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör		✓	Sağ ön amortisör	
✓	Sol arka amortisör		✓	Sağ arka amortisör	
✓	Sol ön fren diski		✓	Sağ ön fren diski	
✓	Sol arka fren diski		✓	Sağ arka fren diski	
✓	Sol ön fren balata		✓	Sağ ön fren balata	
✓	Sol arka fren balata		✓	Sağ arka fren balata	
✓	Sol rot kolu ve rot başı		✓	Sağ rot kolu ve rot başı	
✓	Sol aks ve aks körüğü		✓	Sağ aks ve aks körükleri	
✓	Sol viraj rotu ve rotiller		✓	Sağ viraj rotu ve rotiller	
!	Sol ön jant lastik	Sol ön jant lastik kontrol.	!	Sağ ön jant lastik	Sağ ön jant lastik kontrol.
!	Sol arka jant lastik	Sol arka jant lastik kontrol.	!	Sağ arka jant lastik	Sağ arka jant lastik kontrol.

lastiklerde yıpranmalar var.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22

Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22

Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22

Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:HYUNDAİ H100 2.5 STANDART KABIN KAMYONET KASALI E5

Hasar Tarihi
09.10.2017

Hasar Nedeni
Çarpma

Hasar Tutarı
3,126.48 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-27 03:07:22

Rapor id : SP318BBE111



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SD3503 - KMFZAX7KAGU368317 - HYUNDAİ H100 2016 Manuel Dizel - Kilometre : 133159

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



