


## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- İDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- YB** YARIM BOYALI
- İNB** İNCE BOYALI
- LD** LOKAL DEĞİŞMİŞ

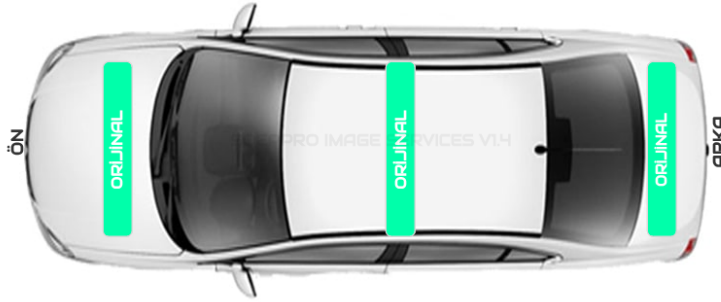

<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı kontrolü

Yangın söndürme tüpü görülemedi.  
Sağ far su alıyor.  
Ön tampon demiri değişen.






## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı durumu kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışların kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçaqları kontrolü	<input type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçaqları kontrolü	kontrol önerildi.
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçaqları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu kontrolü	

Yağ filtresi yağ kaçağı




## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA

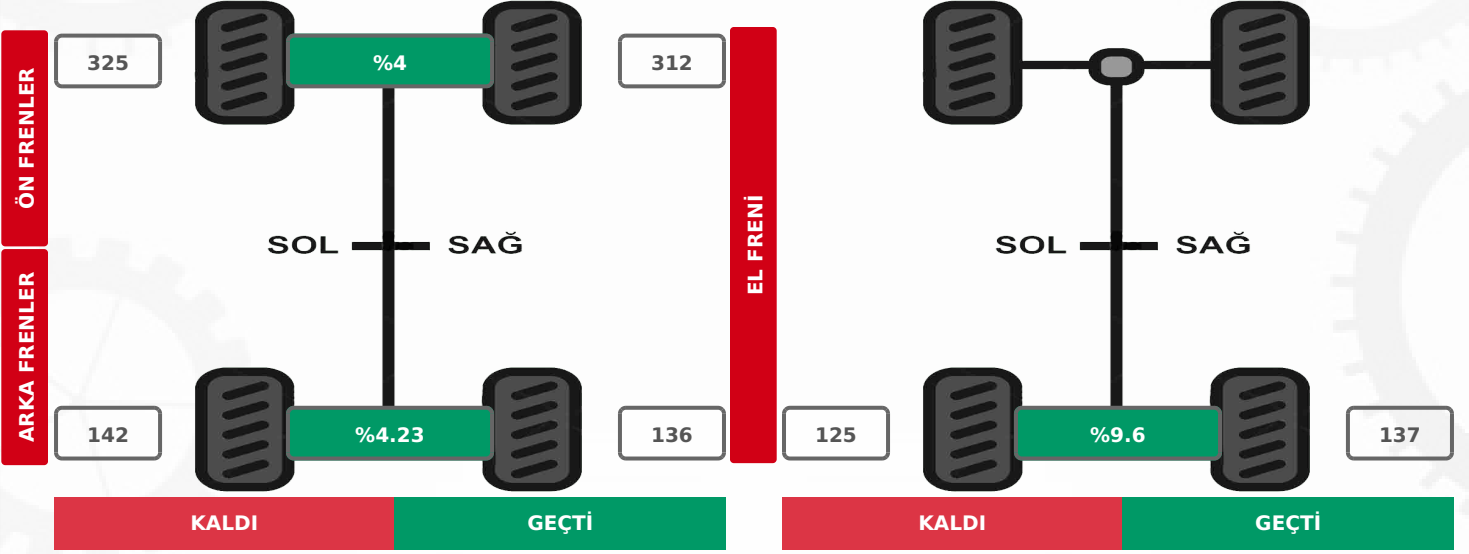

## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI

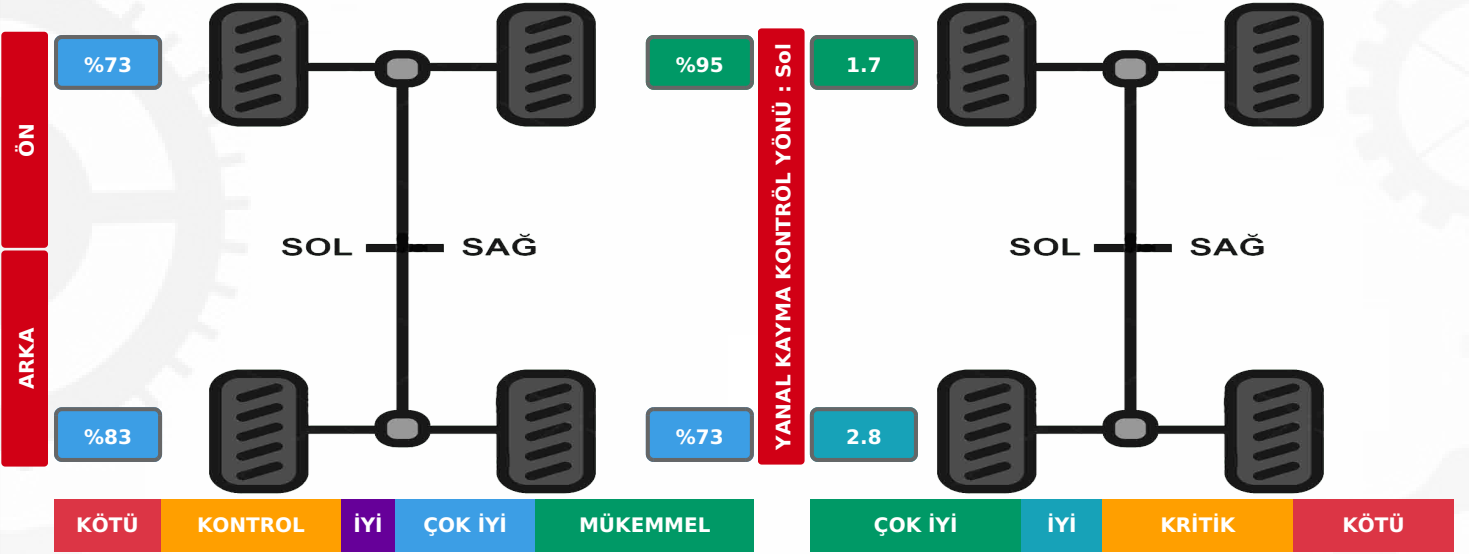

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-18 11:27:26

Rapor id : SP712ABA342



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BOU656 - ZFA35600006T82249 - FİAT Egea 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 128965

## ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör kontrolü	Yağ kaçağı	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör kontrolü	Yağ kaçağı
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik kontrolü	

Lastikler 2024 tarihli takım.  
Sağ sol arka amortisör yağ kaçağı mevcut.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-18 11:27:26

Rapor id : SP712ABA342



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BOU656 - ZFA35600006T82249 - FİAT Egea 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 128965

## OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.





## HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA SEDAN LOUNGE PLUS 1.6 M.JET 120 DCT E6D

Şasi No: \*\*\*2249

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
27.05.2024	ERP-Çarpisma	28.171,15 TL
16.10.2023	KTT-Carpma	-

Bu sorgu 18.03.2026 11:31 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 1c4aa8bd7900c8aed20a3c36206e6dbc

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-18 11:27:26

Rapor id : SP712ABA342



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BOU656 - ZFA35600006T82249 - FIAT Egea 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 128965

## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

**Araç Marka ve Model:** TOFAS-FIAT EGEA SEDAN LOUNGE PLUS 1.6 M.JET 120 DCT E6D

Şasi No: \*\*\*2249

### PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
27.05.2024	15.862,02 TL	12.309,13 TL	92.008

### DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
ON DARBE ONLEYİCİ TRAVERS	Orijinal	1
CITA KROM ON TAMPON EGE	Orijinal	1
RADYATOR PANJURU EGE	Orijinal	1
DAVLUMBAZ	Orijinal	1
DAVLUMBAZ, ON	Orijinal	1
ON TAMP.BRAK.SOL EGE	Orijinal	1
ON TAMP.BRAK.SAG EGE	Orijinal	1
BRAKET SAG YAN EGE	Orijinal	1
BRAKET SOL YAN EGE	Orijinal	1

## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-18 11:27:26

Rapor id : SP712ABA342



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BOU656 - ZFA35600006T82249 - FİAT Egea 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 128965

### DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Bu sorgu 18.03.2026 11:31 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 604bb4f3ed70c350f1d7d08799e7e30

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-18 11:27:26

Rapor id : SP712ABA342



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BOU656 - ZFA35600006T82249 - FIAT Egea 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 128965

## KİLOMETRE SORGU SONUCU

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
16BOU656	05/02/2026	126325	DİZEL
34DPL940	27/12/2023	79101	DİZEL

ŞASI NUMARASI : ZF\*\*\*\*\*49

MARKA MODEL : FIAT 356

YIL : 2020

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO183

soepro®

Tavanda belirgin göçük var



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO307

soepro®

Camda taş izi var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO159

soepro®

Ön tampon sol köşe ayarsız



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO242

soepro®

Sağ arka çamurlukta yoğun göçükler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO187

soeppro®

Sağ marşpiyel hasarlı



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO98

soeppro®

Arka tamponda çizikler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 6)



Arka amortisörlerde yağ kaçağı



Sol ön kapıda işaretli alanlarda güçlükler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

24mm f/1.8 1/100s ISO179

soeppro®

Sol ön kapıda belirgin göçükler var



CAMON 40 Pro 5G

24mm f/1.8 1/100s ISO115

soeppro®

Sağ ön far su alıyor



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO936

soeppro®

Arka tampon hasarlı



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO328

soeppro®

Sol ön çamurda göçük var



