

EKSPERTİZ NO 20261001162948

PLAKA 34CAJ977

ŞASE NO VF3CUYHXNKY050622

TARİH 01.10.2026 16:29

SAYFA 01/14

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14
Mersis No : -

Telefon No : 05352043508
HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 04444444444
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 07687958607
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34CAJ977
MARKA : PEUGEOT
MODEL : 2008
ÜRETİM YILI : 2019
ŞASE NO : VF3CUYHXNKY050622
MOTOR HACMI : 1499 cc
MOTOR GÜCÜ : 119 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Dizel
ARAÇ RENGİ : GRİ
GİRİŞ KİLOMETRE : 102.827
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 102.827
GİRİŞ TARİHİ : 01.10.2026 16:29
ÇIKIŞ TARİHİ : 01.10.2026 17:07



**OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
İÇERİĞİ**

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DİŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Kilometre sorgusu ve hasar sorgusu yapılmıştır.

Yol testi yapıldı mı?

☐

Ruhsat aslı görüldü mü?

☐

Kilometre sorgusu yapıldı mı?

☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?

☐

Yol yardımı yapıldı mı?

☐

Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?

☐

Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Trigger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzey sel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

"Doğru Karar Ustası..."

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07
EKSPERTİZ NO 20261001162948

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

1 Boyalı

1 değişen parça. Şase orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

04	Kaporta Boya ve değişen haritası	1 boyalı · 1 değişen	İZLENMELİ
06	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
07	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
08	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	18 sağlam · 9 yok	NORMAL
09	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	7 sağlam · 10 yok	NORMAL
10	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 14

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07
EKSPERTİZ NO 20261001162948

BAYI NO 16-14
MARKA PEUGEOT

ŞAŞI NO VF3CUYHXNKY050622
MODEL 2008 / 2019

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI






LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.

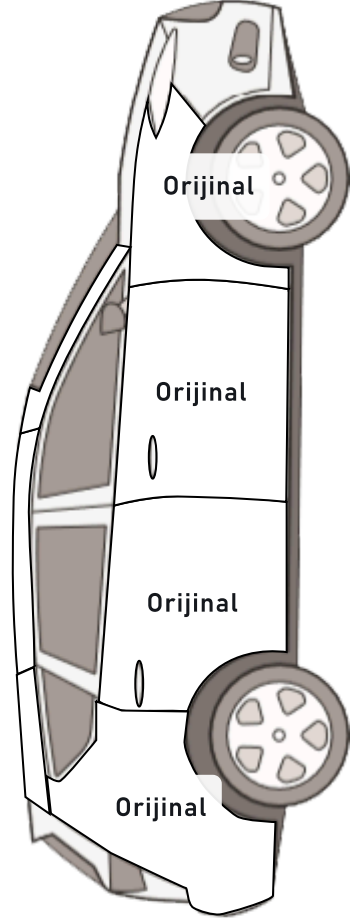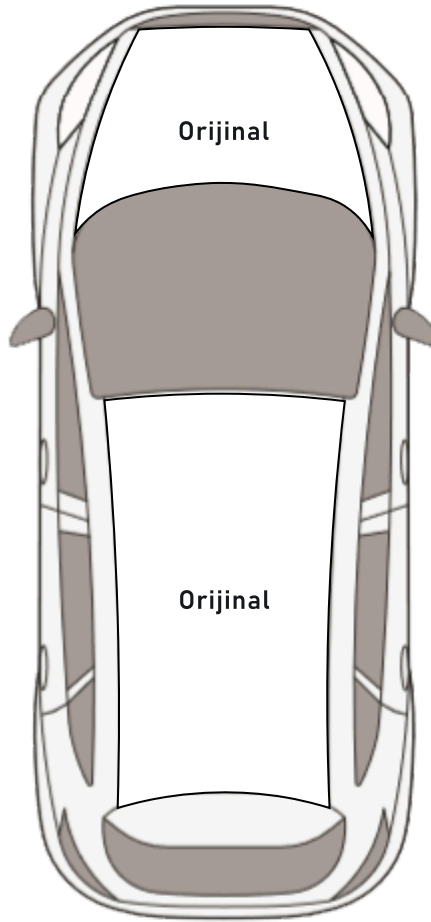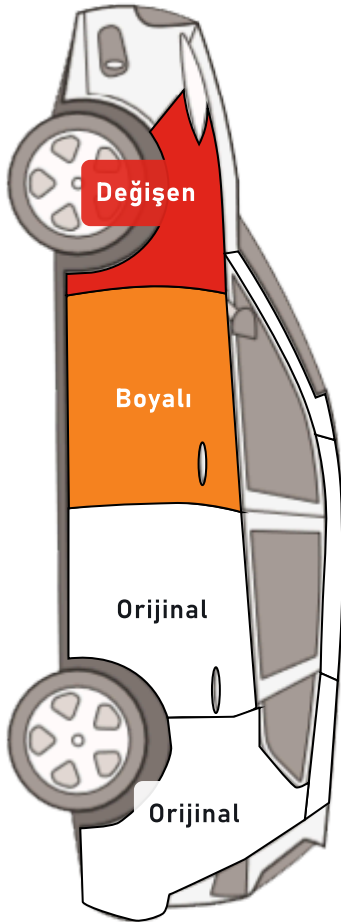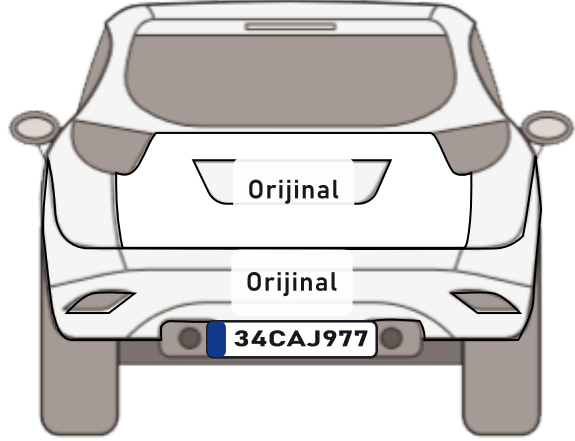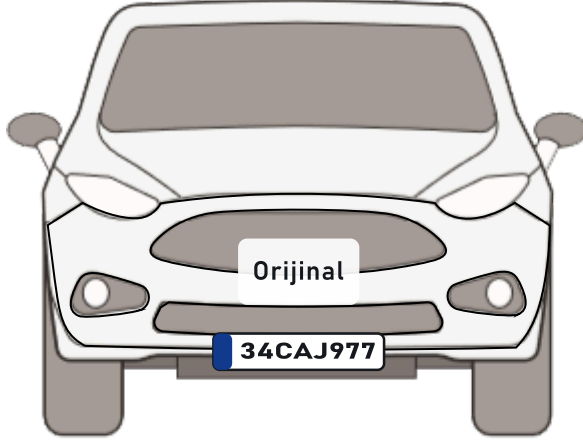

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPİNT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA
03 / 14

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07
EKSPERTİZ NO 20261001162948

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORJİNAL

15

BOYALI

1

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

1

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Arka Panel	ORJİNAL
Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Arka Tampon Demiri	ORJİNAL
Ön Kaput	ORJİNAL	Bagaj Kapağı	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	Sağ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sol Ön Kapı	BOYALI	Sağ Ön Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Sol Marşpiyel	ORJİNAL	Sağ Marşpiyel	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL		

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği	ORJİNAL	Sağ Ön Cam Direği	ORJİNAL
Sol Arka Direk	ORJİNAL	Sağ Arka Direk	ORJİNAL
Sol Orta Direk	ORJİNAL	Sağ Orta Direk	ORJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri	Yok
Ezikler ve Çizikler	VAR

TESPİT EDİLEN PARÇALAR

Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	Sol Ön Kapı	BOYALI
-----------------	---------	-------------	--------



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA

04 / 14



TARİH / SAAT	01.10.2026 16:29 – 01.10.2026 17:07	BAYİ NO	16-14	ŞAŞİ NO	VF3CUYHXNKY050622
EKSPERTİZ NO	20261001162948	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

aracın muhtelif yerlerinde boyasız düzeltme var
lastikler 2024 yazlık



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
05 / 14

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622

EKSPERTİZ NO 20261001162948

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel	ORİJİNAL	Arka Panel	ORİJİNAL
Alt Taban Sacı	ORİJİNAL	Bagaj Havuzu	ORİJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORİJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORİJİNAL
Sol Ön Podye	ORİJİNAL	Sağ Ön Podye	ORİJİNAL
Sol Ön Şase	ORİJİNAL	Sağ Ön Şase	ORİJİNAL
Sol Arka Podye	ORİJİNAL	Sağ Arka Podye	ORİJİNAL
Sol Arka Şase	ORİJİNAL	Sağ Arka Şase	ORİJİNAL
Sol Ön İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Ön İç Basamak	ORİJİNAL
Sol Arka İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Arka İç Basamak	ORİJİNAL

USTA NOTLARI



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE

06 / 14

TARİH / SAAT
01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07BAYI NO
16-14ŞAŞİ NO
VF3CUYHXNKY050622EKSPERTİZ NO
20261001162948MARKA
PEUGEOTMODEL
2008 / 2019OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takoza

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 14

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07
EKSPERTİZ NO 20261001162948

BAYI NO 16-14
MARKA PEUGEOT

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622
MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

18

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

9

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL	DURUM	USTA GÖRÜŞÜ
Motor Su Kaçağı	YOK	
Motor Yağ Kaçağı	YOK	
Şanzıman Yağ Kaçağı	YOK	
Diferansiyel Yağ Kaçağı	YOK	
Turbo / Intercooler Kaçağı	YOK	
Hidrolik Yağ Kaçağı	YOK	
Cam Suyu Kaçağı	YOK	
Kayış / Gergi	İYİ	
Egzoz Tertibatı	İYİ	
Motor Alt Muhafaza	İYİ	
Direksiyon Kutusu	İYİ	
Vites Kutusu	İYİ	
Taban Plastik / Bakalitleri	İYİ	
Fren Hortumları	İYİ	
Şaft	İYİ	
Rotlar	İYİ	
Rot Başları	İYİ	
Alt Rotiller	İYİ	
Tabla ve Fişekleri	İYİ	
Yakıt Deposu	İYİ	
Motor Karteri	İYİ	
Porya Bilyaları	İYİ	
Şanzıman Kovanı	İYİ	
Salıncak ve Burç	İYİ	
Dingiller	İYİ	
İç Aks Körükleri	—	
Dış Aks Körükleri	—	



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL**08 / 14**

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 – 01.10.2026 17:07
EKPRTİZ NO 20261001162948
BAYİ NO 16-14
MARKA PEUGEOT
ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622
MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

7

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

10

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK
Basınç Sensörü	YOK
Beyin Arıza İncelemesi	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR
Klima Kontrol Panel Elektroniği	ÇALIŞIYOR
Dijital Klima Elektroniği	ÇALIŞIYOR

Multimedya	ÇALIŞIYOR
Park Sensörü	YOK
Radyo	ÇALIŞIYOR
Akü	ÇOK İYİ
Otomatik Şanzıman Elektroniği	YOK
Fren Elektroniği	YOK
Hava Yastığı Elektroniği	YOK
Motor Elektroniği	YOK

KONTROL NOTU

Beyin taramasında rapora yazılması gereken ek bir bulgu belirtilmedi.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 14

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07
EKSPERTİZ NO 20261001162948

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019


OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ

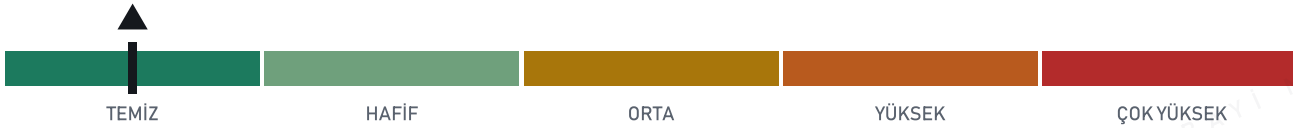

SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 14

TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622

EKSPERTİZ NO 20261001162948

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATİ

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/cbb4ca01-e7af-43cf-989a-0f581fb18b75.png>**Araç Marka ve Model: PEUGEOT 2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 120 EAT6 S&S**

Şasi No: ***0622

Hasar Tarihi

17.08.2019

Hasar Nedeni

KTT-Carpma

Hasar Tutarı

-

Bu sorgu 08.08.2026 12:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: d4f1e0d941eb9bda18a69708e5faa8c

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

Kilometre Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/cea8bb71-54ba-4d22-8219-c1d108e13ea3.png>

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34CAJ977	07/02/2026	102271	DİZEL
34CAJ977	08/02/2024	79845	DİZEL
34CAJ977	12/02/2022	57798	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : VF*****22			
MARKA MODEL : PEUGEOT C			
YIL : 2019			
Sorgu Tarihi: 08.08.2026 12:33:06			

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir.

Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 14



TARİH / SAAT 01.10.2026 16:29 –
01.10.2026 17:07

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY050622

EKSPERTİZ NO 20261001162948

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATİ

Notlar ve Kayıt Sorguları (devam)

EKSPERTİZ NOTU

.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

12 / 14

TARİH / SAAT	01.10.2026 16:29 – 01.10.2026 17:07	BAYİ NO	16-14	ŞAŞİ NO	VF3CUYHXNKY050622
EKSPERTİZ NO	20261001162948	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME - 2 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Ç Marka ve Model: PEUGEOT 2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 120 EAT6 S&S
İ No: ***0622

Ar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
08.2019	KTT-Carpma	

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
08.08.2026 12:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.
AL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
en sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler re
e olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Diğer Fotoğraflar

	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt T
7	07/02/2026	102271	DİZEL
7	08/02/2024	79845	DİZEL
7	12/02/2022	57798	DİZEL

ŞAŞİ : VF*****22
EL : PEUGEOT C
: 2019

08.08.2026 12:33:06

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

13 / 14

TARİH / SAAT	01.10.2026 16:29 – 01.10.2026 17:07	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY050622
EKSPERTİZ NO	20261001162948	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kvkk@dynobil.com adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri	AD, SOYAD, TC NO	Araç Şase Bilgileri	ŞASE, MOTOR NO
İletişim Bilgileri	TELEFON, E-POSTA	Ruhsat Bilgileri	PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20261001162948.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

14 / 14