


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- İDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- YB** YARIM BOYALI
- İNB** İNCE BOYALI

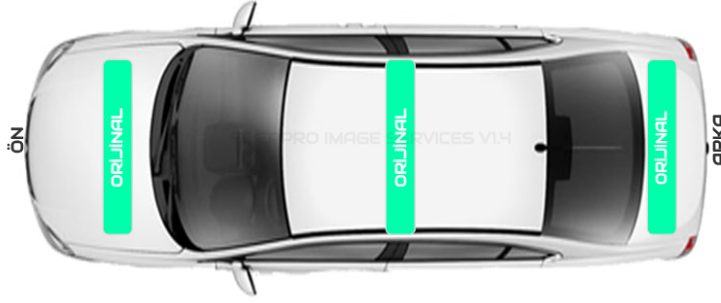

<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı kontrolü

Araçta ezikler ve çizikler var.
Sol ön Çamurluk ve sol ön kapıda belirgin kuru onarım işlemleri mevcut
Sağ ön Çamurluk ve sol ön kapıda ayar işçiliği mevcut
Sol arka kapı Civatalarda sök tak mevcut



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-03 14:14:51
Rapor id : SP955BGC395



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 10EG093 - WDD2050371F221473 - MERCEDES BENZ C200d 2015 Otomatik Dizel - Kilometre : 145024

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı durumu kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışların kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman kontrolü	
<input type="checkbox"/>	Motor takozları kontrolü	kontrol önerildi.	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı kontrolü	
<input type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri kontrolü	kontrol önerildi.	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçaqları kontrolü		<input type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçaqları kontrolü	kontrol önerildi.
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçaqları kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu kontrolü	

İnterkol hortumunda terleme var , V kayış gergi bilyalarında ses mevcut hava emiş hortumu deforme hava akış hortumunda terleme var turboda yağ kaçağı ve kararma var egzantrik kapağında yağ kaçağı var üst bölgede terleme var


Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA

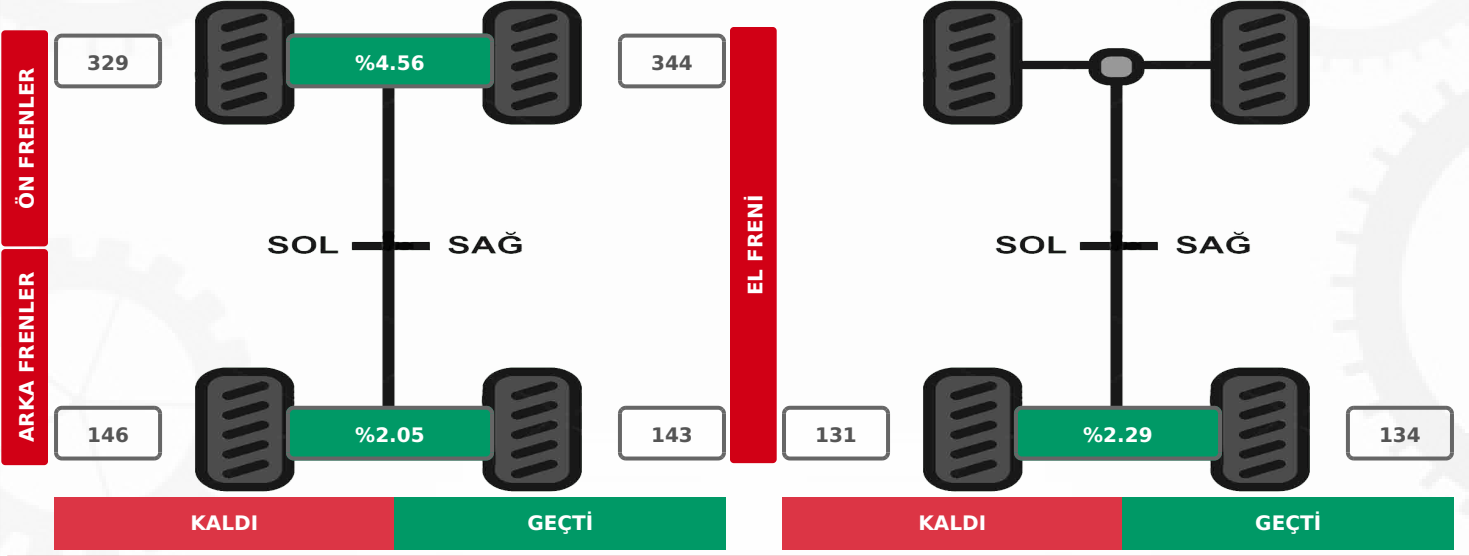

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

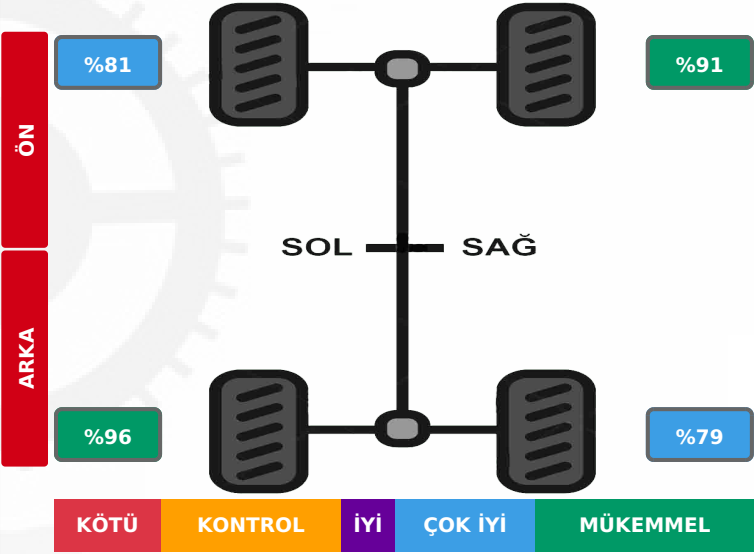

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI

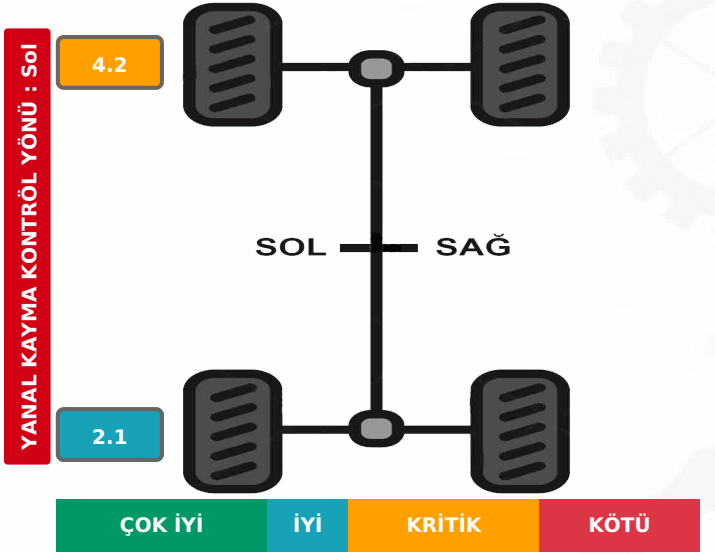

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-03 14:14:51

Rapor id : SP955BGC395



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 10EG093 - WDD2050371F221473 - MERCEDES BENZ C200d 2015 Otomatik Dizel - Kilometre : 145024

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik kontrolü	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik kontrolü	2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik kontrolü	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik kontrolü	2021

Sağ ön lastik hasarlı lastik dişleri zayıf ve lastiklerde çatlaklar mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-03 14:14:51

Rapor id : SP955BGC395



soeppro®

Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 10EG093 - WDD2050371F221473 - MERCEDES BENZ C200d 2015 Otomatik Dizel - Kilometre : 145024

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Kod: U010087

Açıklama: İçten yanmalı motor kumanda kutusu ile iletişimde fonksiyon arızası.
Teknisyen Yorumu: ECU ile diğer kontrol üniteleri arasında zaman zaman iletişim kesintisi oluşuyor olabilir. Öncelik: soket oksit kontrolü ve tesisat ölçümü. Gerekirse ECU yazılım güncellemesi uygulanmalıdır.

Kod: P059F00

Açıklama: Radyatör panjuru 1 kapanmıyor (aktif hava klapesi).
Teknisyen Yorumu: Klape mekanizması slashes motoru takılı kalmış olabilir. Mekanik hareket kontrol edilmeli; motor ve bağlantılar test edilmeli, gerekiyorsa panjur grubu değiştirilmelidir.

Not: Arızalar sürüşü engellemez; ancak ısınma süresi, tüketim ve performansı olumsuz etkileyebilir.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-03 14:14:51

Rapor id : SP955BGC395



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 10EG093 - WDD2050371F221473 - MERCEDES BENZ C200d 2015 Otomatik Dizel - Kilometre : 145024

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: MERCEDES C 200 BLUETEC 1.6 AVANTGARDE 7G-TRONIC

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"WDD2050371F221473" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-03 14:14:51

Rapor id : SP955BGC395



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 10EG093 - WDD2050371F221473 - MERCEDES BENZ C200d 2015 Otomatik Dizel - Kilometre : 145024

KİLOMETRE SORĞU SONUCU


Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
10EG093	05/06/2024	125996	DİZEL
27AIT752	08/06/2022	89185	DİZEL
31AES86	08/06/2020	73657	DİZEL
34NV0663	08/06/2018	48232	DİZEL

ŞASI NUMARASI : WD*****73
MARKA MODEL : MERCEDES-BENZ 204
YIL : 2015

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 4)

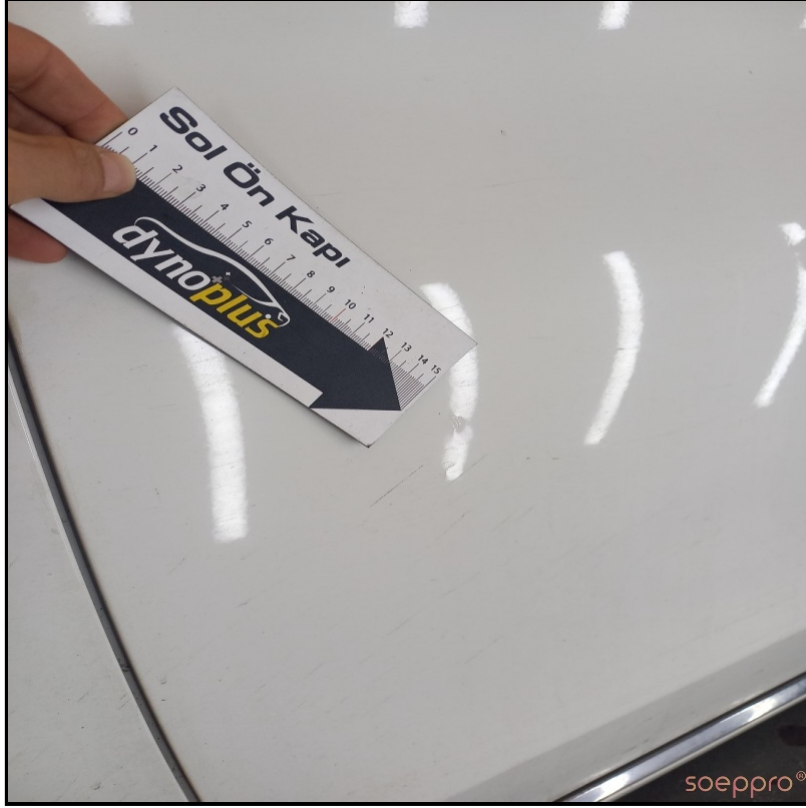

On tamponda surtme izleri mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 4)



Sol arka kapi cam filminde deforme mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 4)



Arıza kodları



Hava emiş hortumu



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 4)



Sag on kapi ici nikalaji deforme



