


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- İDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- YB** YARIM BOYALI
- İNB** İNCE BOYALI
- LD** LOKAL DEĞİŞMİŞ

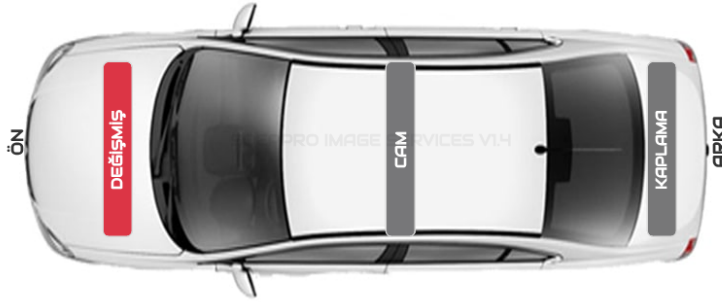

× Ön panel kontrolü	Değişmiş	✓ Arka panel kontrolü	
✓ Sol ön şase kontrolü		! Sağ ön şase kontrolü	İşlemlili, boyalı
✓ Sol ön podye kontrolü		! Sağ ön podye kontrolü	İşlemlili, boyalı
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		! Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	Yarım değişmiş, işlemlili, boy..
✓ Sol ön direk kontrolü		✓ Sağ ön direk kontrolü	
✓ Sol orta direk kontrolü		✓ Sağ orta direk kontrolü	
✓ Sol üst direk kontrolü	Kaplama var	✓ Sağ üst direk kontrolü	Kaplama var
✓ Sol arka şase kontrolü		✓ Sağ arka şase kontrolü	
✓ Alt taban kontrolü		✓ Havuz sacı kontrolü	

-Sağ sol ön farlar değişmiş
-Ön cam değişmiş
-Sağ ön amortisör kulesi işlemlili, boyalı
-Ön tampon demiri değişmiş
-Detaylı tramer, değişen parça sorgusunu kontrol edizin
-Motor alt muhafazası (metal) sökülemedi (civatası yalama olmuş) alt kısımdan detaylı kontrol sağlanamadı
-Sağ sol ön cam direklerinde ve şablonda kaplama ile işaretlenen parçalarda boya koruma film mevcut film altı detaylı boya kontrolü yapılamadı mikron değerleri normal



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-06-01 12:57:27
Rapor id : SP904HAG193



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL283 - W1KLF0FB9RA011502 - MERCEDES BENZ E220d Otomatik Dizel - Kilometre : 22908

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


<input checked="" type="checkbox"/> Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motorda üfleme kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sıvısı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Motor yağı durumu kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Enjektör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yağ dumanı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda partikül dumanı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Akümülatör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Görünen kayışların kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Turbo kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> İntercooler kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Marş sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Ateşleme sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Aks sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Otomatik şanzıman kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Motor takozları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Triger kayışı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Eksantrik zinciri kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrik tesisatı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Klima sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Kalorifer sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt kaçakları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Su - sıvı kaçakları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı. Şanzıman vites geçişleri kontrol edildi. Herhangi bir problem yoktur.
Motor üst bölgede yağ terletmesi mevcut


Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA

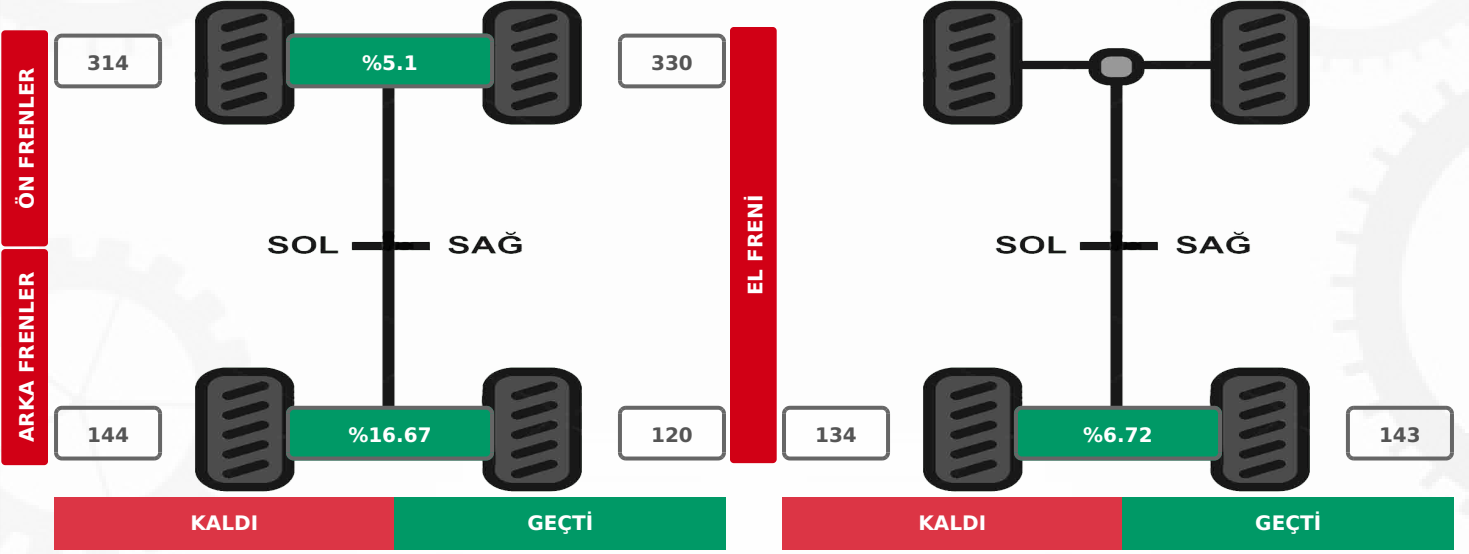

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

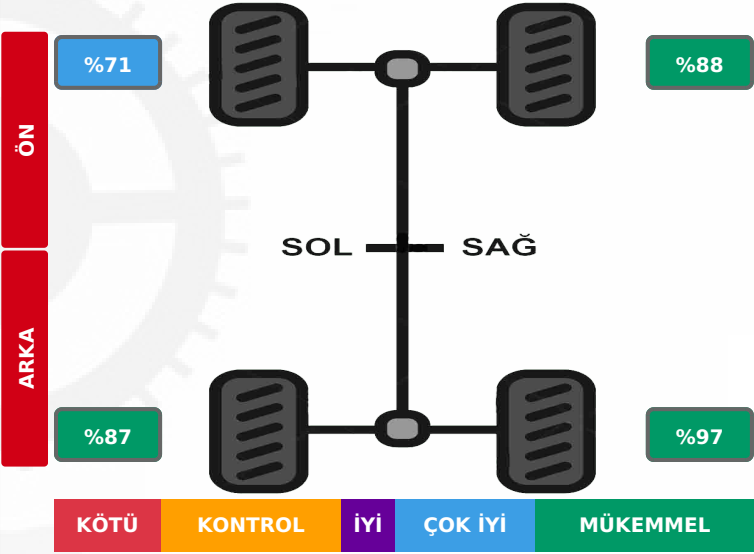

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI

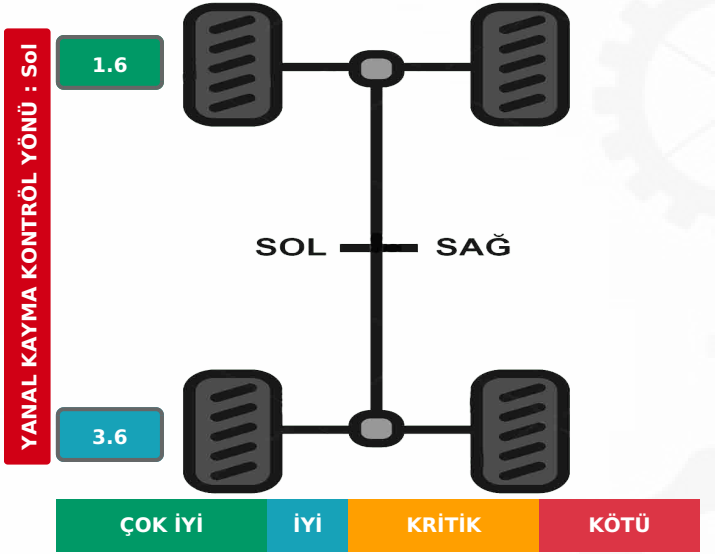

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-06-01 12:57:27
Rapor id : SP904HAG193



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL283 - W1KLF0FB9RA011502 - MERCEDES BENZ E220d Otomatik Dizel - Kilometre : 22908

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-06-01 12:57:27

Rapor id : SP904HAG193



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL283 - W1KLF0FB9RA011502 - MERCEDES BENZ E220d Otomatik Dizel - Kilometre : 22908

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-06-01 12:57:27

Rapor id : SP904HAG193



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL283 - W1KLF0FB9RA011502 - MERCEDES BENZ E220d Otomatik Dizel - Kilometre : 22908

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan conta kaçak testi sorunsuzdur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.





HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: MERCEDES E 220 d 4MATIC EDITION 1 EXCLUSIVE 9G-TRONIC

Şasi No: ***1502

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
20.07.2025	ERP-Çarpisma	1.159.377,20
20.07.2025	Çarpisma	-

Bu sorgu 01.06.2026 13:01 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 529e1ca002b982a71011fa232f02dfb

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 2)



Arka tamponun kaplamasında deforme var



Sağ ön jantta yoğun çizik var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 2)



Sağ ön lastik hasarlı



TRAMER360

ARAÇ HASAR SORGU RAPORU

W1KLF0FB9RA011502

01.06.2026 13:40

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka/Şasi No:	W1KLF0FB9RA011502
Araç Marka ve Modeli:	MERCEDES E 220 d 4MATIC EDITION 1 EXCLUSIVE 9G-TRONIC
Trafiğe Çıkış Tarihi:	26.12.2023

KASKO BİLGİLERİ

Yürürlükteki Kasko:	Var
Kaskolu Süre (gün):	889
Kaskosuzluk Süresi (gün):	0
Kaskosuz Dönem Bilgileri (Kaskosuz Başlangıç - Bitiş Tarihi)	Yok

SAHİPLİK BİLGİLERİ

Sahiplik Değişim Listesi (Sahiplik Sıra No, Türü / Süresi (gün))	1. Firma / 900
--	----------------

PLAKA VE ARAÇ DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Plaka Değişim:	Yok
Plaka İl Değişim Listesi (Plaka Sıra No, İli / Kodu)	1. İSTANBUL / 034
Araç Tür Değişim:	Yok
Araç Tür Değişim Listesi (Grup Sıra No, Adı)	1. OTOMOBİL

1. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	ERP-Çarpisma
Hasar Tutarı:	1.159.377,20 TL
Kaza Tarihi:	20.07.2025
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	934.377,20 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	225.000,00 TL
Kilometre:	19.760
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	Orijinal , AYDINLATMA UNITESI / 2 Orijinal , ON CAMURLUK / 2 Orijinal , ELEKTROP KUMANDA UNITESI / 1 Orijinal , MOTOR KAPUTU / 1 Orijinal , KUMANDA KUTUSU KOMPLE / 2 Orijinal , TAMPON KAPLAMASI / 1 Orijinal , KAMERA / 1 Orijinal , DESTEK / 17 Orijinal , ENINE TASIYICI / 2 Orijinal , BAGLANTI TASIYICISI / 1 Orijinal , MENTESE / 2 Orijinal , KORNA / 4 Orijinal , 2 BILESENLI YAPIS P S / 1 Orijinal , DEKOR CITASI / 7 Orijinal , HAVA KONTROL SISTEMI / 2 Orijinal , MUHAFAZA / 4 Orijinal , ABSORBE / 5 Orijinal , TUTUCU / 7 Orijinal , ALT YAPI MUHAFAZASI / 2 Orijinal , RADAR SENSORU KAPAGI / 1 Orijinal , BAGLANTI GOVDESİ / 12 Orijinal , KORNA SOL / 2 Orijinal , SASI SEGMANI / 1 Orijinal , BOYA MALZEMESİ / 1 Orijinal , HAVA KILAVUZ SEGMANI / 4 Orijinal , KUMANDA ELEMANI / 2 Orijinal , TAMPON ANA TASIYICI / 3 Orijinal , ELEKTRIK KABLO TESISATI / 4 Orijinal , EMNİYET KANCALARI / 3 Orijinal , HAVA GIRIS IZGARASI / 2 Orijinal , DEKOR BLENDAJI / 2 Orijinal , SENSÖR PTS DIŞARIDA ÖN SOL

/ 1
Orijinal , SENSÖR PTS DIŞARIDA ÖN SAĞ / 1
Orijinal , SENSÖR PTS ORTA ÖN SOL / 1
Orijinal , SENSÖR PTS ORTA ÖN SAĞ / 1
Orijinal , SENSÖR PTS İÇ ÖN SOL / 1
Orijinal , SENSÖR PTS İÇ ÖN SAĞ / 1
Orijinal , KLİMA GAZI / 1
Orijinal , MOTOR KAPUTU SONUMLEMESİ / 1
Orijinal , SUSLEME / 1
Orijinal , BAKALİT MOTOR BÖLÜMÜ ÖN / 1
Orijinal , SES YALITIMI / 1
Orijinal , CINKO TOZ BOYA / 1
Orijinal , GAZ BASINCLI YAY / 2
Orijinal , KAPAK KILIDI / 5
Orijinal , HAVA FİLTRESİ / 1
Orijinal , TEKERLEK YUVASI KAPLAMASI / 1
Orijinal , ALICI VERİCİ TAMPON ÖN SOL / 1
Orijinal , MOTOR ODASI MUH KAPAGI / 2
Orijinal , ALICI VERİCİ TAMPON ÖN SAĞ / 1
Orijinal , SOGUTMA MADDESİ DENG KABI / 1
Orijinal , ISI KALKANI / 1
Orijinal , KUMANDA CİHAZI TUTUCUSU / 2
Orijinal , TAKVIYE BORUSU / 1
Orijinal , SABİTLEME KIZAGI / 3
Orijinal , TAMPON DARBE EMİCİ / 1
Orijinal , TAKVIYE SACI / 1
Orijinal , CEKI KANCA HALKASI MUHAF / 2
Orijinal , KAPAK HAVA GİRİŞ IZGARASI ÖN SOL ALT / 1
Orijinal , KAPAK HAVA GİRİŞ IZGARASI ÖN SAĞ ALT / 1
Orijinal , BASINC SENSORU / 1
Orijinal , SOGUTMA MADDESİ HORTUMU / 1
Orijinal , PLAKA BLENDAJI / 1
Orijinal , SALTER / 2
Orijinal , SU SAPTIRICI / 1
Orijinal , BRAKET BURÇ ALT KORUYUCU KAPAK ÖN SOL / 3
Orijinal , CAM YAPIŞTIRMA SETİ / 1
Orijinal , KAPAK ÖN SOL / 1
Orijinal , DİKİS YERİ CONTASI / 1
Orijinal , SABİTLEME KLİPSİ / 10

Orijinal , SABITLEME KONSOLU / 1
Orijinal , KAPAK ÖN SAĞ / 1
Orijinal , KILIT DEMIRI / 1
Orijinal , 2 BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI ÖN CAM / 1
Orijinal , SUSPANSİYON ELEMANI / 2
Orijinal , TAKVIYE / 1
Orijinal , KILIT UST PARCASI / 2
Orijinal , KAPAK HAVA GİRİŞ IZGARASI ÖN ORTA / 1
Orijinal , FAN KORUYUCU IZGARASI / 1
Orijinal , MASTİK / 1
Orijinal , ANTEN / 1
Orijinal , AGRAF / 1
Orijinal , ON YAPI CONTASI / 1
Orijinal , ARKA TABAN MUHAFAZASI / 1
Orijinal , SABITLEME PLAKASI / 2
Orijinal , SİLİKON SPREY / 1
Orijinal , GOMME BASLI KOR PERCIN / 15
Orijinal , HAT SABITLEYICI / 8
Orijinal , TAKMA SABITLEYICI / 3
Orijinal , MUHAFAZA TAPALARI / 6
Orijinal , PLASTIK SOMUN ACIK / 6
Orijinal , RADYATOR ANTIFRIZI / 1
Orijinal , GERME PERCIN / 12
Orijinal , KOR PERCIN / 5
Orijinal , SUSLEME CITASI MANDALI / 2
Orijinal , BAGLANTI PARCASI / 1
Orijinal , TUTUCU ACI / 1
Orijinal , FATURALI ALTI KOSE SOMUN / 3
Orijinal , HAT TUTUCU / 2
Orijinal , KILIT TAPALAR / 1
Orijinal , KLİPS / 1
Orijinal , KAP KOR PERCIN / 1

2. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Çarpisma
Hasar Tutarı:	-
Kaza Tarihi:	20.07.2025
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	934.377,20 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	225.000,00 TL
Kilometre:	19.760
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	Orijinal , AYDINLATMA UNITESI / 2 Orijinal , ON CAMURLUK / 2 Orijinal , ELEKTROP KUMANDA UNITESI / 1 Orijinal , MOTOR KAPUTU / 1 Orijinal , KUMANDA KUTUSU KOMPLE / 2 Orijinal , TAMPON KAPLAMASI / 1 Orijinal , KAMERA / 1 Orijinal , DESTEK / 17 Orijinal , ENINE TASIYICI / 2 Orijinal , BAGLANTI TASIYICISI / 1 Orijinal , MENTESE / 2 Orijinal , KORNA / 4 Orijinal , 2 BILESENLI YAPIS P S / 1 Orijinal , DEKOR CITASI / 7 Orijinal , HAVA KONTROL SISTEMI / 2 Orijinal , MUHAFAZA / 4 Orijinal , ABSORBE / 5 Orijinal , TUTUCU / 7 Orijinal , ALT YAPI MUHAFAZASI / 2 Orijinal , RADAR SENSORU KAPAGI / 1 Orijinal , BAGLANTI GOVDESİ / 12 Orijinal , KORNA SOL / 2 Orijinal , SASI SEGMANI / 1 Orijinal , BOYA MALZEMESİ / 1 Orijinal , HAVA KILAVUZ SEGMANI / 4 Orijinal , KUMANDA ELEMANI / 2 Orijinal , TAMPON ANA TASIYICI / 3 Orijinal , ELEKTRIK KABLO TESISATI / 4 Orijinal , EMNİYET KANCALARI / 3 Orijinal , HAVA GIRIS IZGARASI / 2 Orijinal , DEKOR BLENDAJI / 2 Orijinal , SENSÖR PTS İÇ ÖN SOL / 1

Orijinal , SENSÖR PTS ORTA ÖN SOL / 1
Orijinal , SENSÖR PTS DIŞARIDA ÖN SOL / 1
Orijinal , SENSÖR PTS ORTA ÖN SAĞ / 1
Orijinal , SENSÖR PTS DIŞARIDA ÖN SAĞ / 1
Orijinal , SENSÖR PTS İÇ ÖN SAĞ / 1
Orijinal , KLİMA GAZI / 1
Orijinal , MOTOR KAPUTU SONUMLEMESİ / 1
Orijinal , SUSLEME / 1
Orijinal , SES YALITIMI / 1
Orijinal , BAKALİT MOTOR BÖLÜMÜ ÖN / 1
Orijinal , CINKO TOZ BOYA / 1
Orijinal , GAZ BASINCLI YAY / 2
Orijinal , KAPAK KILIDI / 5
Orijinal , HAVA FİLTRESİ / 1
Orijinal , TEKERLEK YUVASI KAPLAMASI / 1
Orijinal , ALICI VERİCİ TAMPON ÖN SOL / 1
Orijinal , MOTOR ODASI MUH KAPAGI / 2
Orijinal , ALICI VERİCİ TAMPON ÖN SAĞ / 1
Orijinal , SOGUTMA MADDESİ DENG KABI / 1
Orijinal , ISI KALKANI / 1
Orijinal , KUMANDA CİHAZI TUTUCUSU / 2
Orijinal , TAKVIYE BORUSU / 1
Orijinal , SABİTLEME KIZAGI / 3
Orijinal , TAMPON DARBE EMİCİ / 1
Orijinal , TAKVIYE SACI / 1
Orijinal , CEKI KANCA HALKASI MUHAF / 2
Orijinal , KAPAK HAVA GİRİŞ IZGARASI ÖN SAĞ ALT / 1
Orijinal , KAPAK HAVA GİRİŞ IZGARASI ÖN SOL ALT / 1
Orijinal , BASINC SENSORU / 1
Orijinal , SOGUTMA MADDESİ HORTUMU / 1
Orijinal , PLAKA BLENDAJI / 1
Orijinal , SALTER / 2
Orijinal , SU SAPTIRICI / 1
Orijinal , BRAKET BURÇ ALT KORUYUCU KAPAK ÖN SOL / 3
Orijinal , CAM YAPIŞTIRMA SETİ / 1
Orijinal , KAPAK ÖN SOL / 1
Orijinal , DİKİS YERİ CONTASI / 1
Orijinal , SABİTLEME KLİPSİ / 10
Orijinal , SABİTLEME KONSOLU / 1

Orijinal , KAPAK ÖN SAĞ / 1
Orijinal , KILIT DEMİRİ / 1
Orijinal , 2 BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI ÖN CAM / 1
Orijinal , SUSPANSİYON ELEMANI / 2
Orijinal , TAKVIYE / 1
Orijinal , KILIT UST PARÇASI / 2
Orijinal , KAPAK HAVA GİRİŞ IZGARASI ÖN ORTA / 1
Orijinal , FAN KORUYUCU IZGARASI / 1
Orijinal , MASTİK / 1
Orijinal , ANTEN / 1
Orijinal , AGRAF / 1
Orijinal , ON YAPI CONTASI / 1
Orijinal , ARKA TABAN MUHAFAZASI / 1
Orijinal , SABITLEME PLAKASI / 2
Orijinal , SİLİKON SPREY / 1
Orijinal , GOMME BASLI KOR PERCİN / 15
Orijinal , HAT SABITLEYİCİ / 8
Orijinal , TAKMA SABITLEYİCİ / 3
Orijinal , MUHAFAZA TAPALARI / 6
Orijinal , PLASTİK SOMUN ACIK / 6
Orijinal , RADYATOR ANTIFRIZI / 1
Orijinal , GERME PERCİN / 12
Orijinal , KOR PERCİN / 5
Orijinal , SUSLEME CİTASI MANDALI / 2
Orijinal , BAGLANTI PARÇASI / 1
Orijinal , TUTUCU ACI / 1
Orijinal , FATURALI ALTI KOSE SOMUN / 3
Orijinal , HAT TUTUCU / 2
Orijinal , KILIT TAPALAR / 1
Orijinal , KLİPS / 1
Orijinal , KAP KOR PERCİN / 1

Bu sorgu 01.06.2026 13:40 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Raporu yer alan veriler, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilmiş sigortacılık verilerinden ibarettir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Resmi bir belge niteliği taşımamaktadır. Raporun tamamı ya da herhangi bir bölümü, amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Raporun kullanımıyla ilgili tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Detaylı bilgi için <https://sbm.org.tr/you58>

BELGE DOĞRULAMA: Bu belgenin doğruluğunu

<https://online.sbm.org.tr/sbm-belge/public/belgeDogrulama/sorgu.sbm> adresinden teyit edebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: **U4PFSHY367SVPL3A5XG5**

