

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00

Rapor id : SP599HGA400




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI

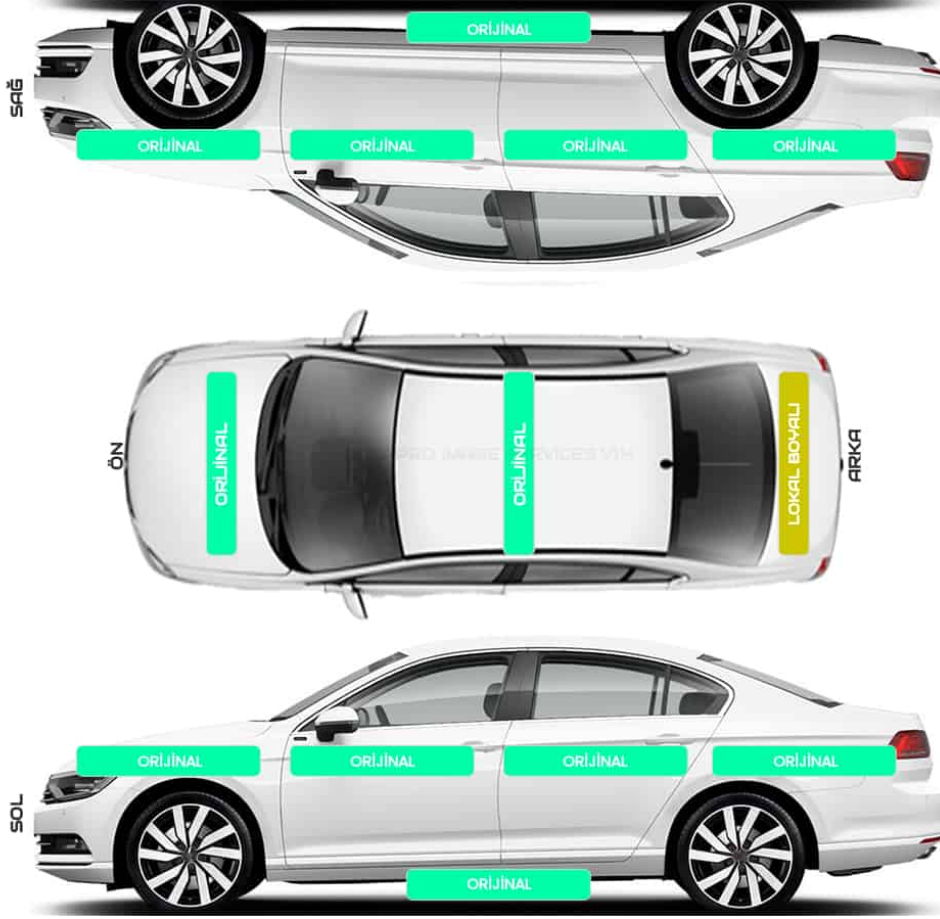

✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00
Rapor id : SP599HGA400



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00

Rapor id : SP599HGA400




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA

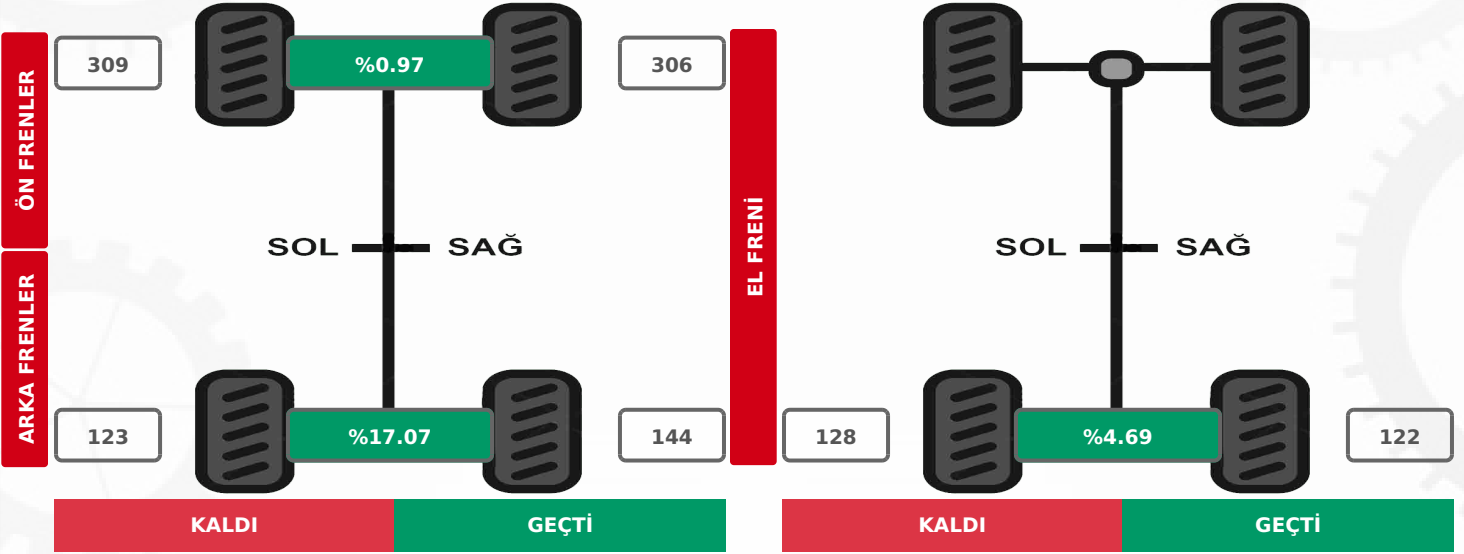

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI

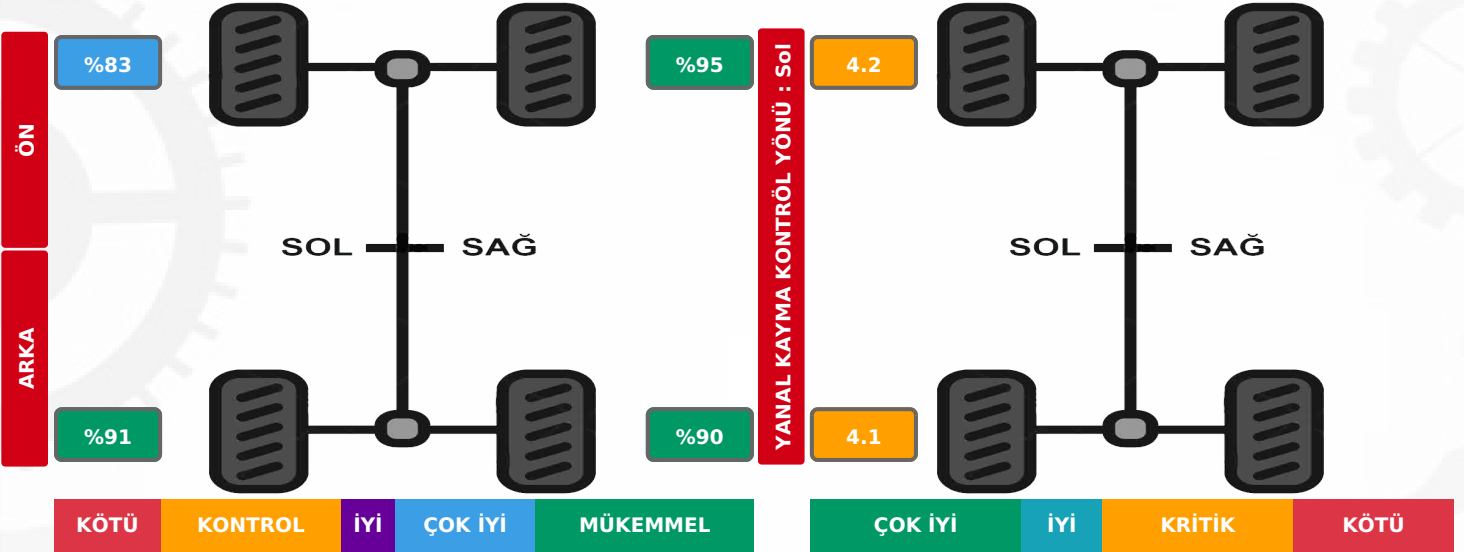

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00

Rapor id : SP599HGA400



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü	✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü	✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü	✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü	✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü	✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü	✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	!	Sağ ön jant lastik kontrolü	Sağ ön jant lastik kontrol.
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	

SAĞ ÖN LASTİK FARKLI
ŞANZİMAN ALT TAKOZUNDA YIPRANMA MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00
Rapor id : SP599HGA400



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ECM (Motor Kontrol Modülü) Arızaları (2 adet):

1 P007211

→ Çevresel sıcaklık sinyal aralığı kontrolü — devre toprağa kısa devre

Durum: Saklanmış

Bu, dış ortam sıcaklık sensöründe bir kısa devre (muhtemelen kablolarda veya sensörde problem) olduğunu gösteriyor.

2 P223114

→ Lambda sensörü yukarı akış ısıtıcı komutu (devre toprağa kısa devre veya açık devre)

Durum: Etkin

Bu, oksijen sensörü (lambda sensörü) ile ilgili ciddi bir hata, motorun yakıtslasheshava karışımını etkileyebilir, yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını artırabilir.

???? ABS (Kilitlenme Önleyici Frenler) Arızası (1 adet):

1 U000187

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00

Rapor id : SP599HGA400



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTAT TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-26 10:35:00
Rapor id : SP599HGA400



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AC1407 - ZFA22500006P76796 - FIAT Fiorino 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 91814

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

***6796 şasi nolu TOFAS-FIAT FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M.JET 95
E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M. JET 95 E6D

Şasi No: -

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen "16AC1407" ile sorgulanan aracın geçmiş HASAR KAYDI YOKTUR.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 7)



ÖN FARLAR LEDE ÇEVİRİLMİŞ AMERİKAN PARK VAR



KAPI DIŞ PLASTİKLERİNDE DEFORMELER VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 7)



ÖN TAMPONDA DEFORMELER VAR



ŞANZIMAN ALT TAKOZUNDA YIPRANMA VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 7)



ÖN CAM ÇATLAK



ARKA TAMPONDA DEFORMELER VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 7)



SAĞ ARKA KAPI SÜRGÜSÜ BOYASINDA DEFORME VAR



ÖN TAMPONDA DEFORME VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 7)



ARAÇ ALT KISMINDA YOĞUN ÇAMURLULAR VAR MUHAFAZA YOK




JANTLARDA ÇİZİKLER VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 7)



SOL ÖN ÇAMURLUKTA EZİK VAR

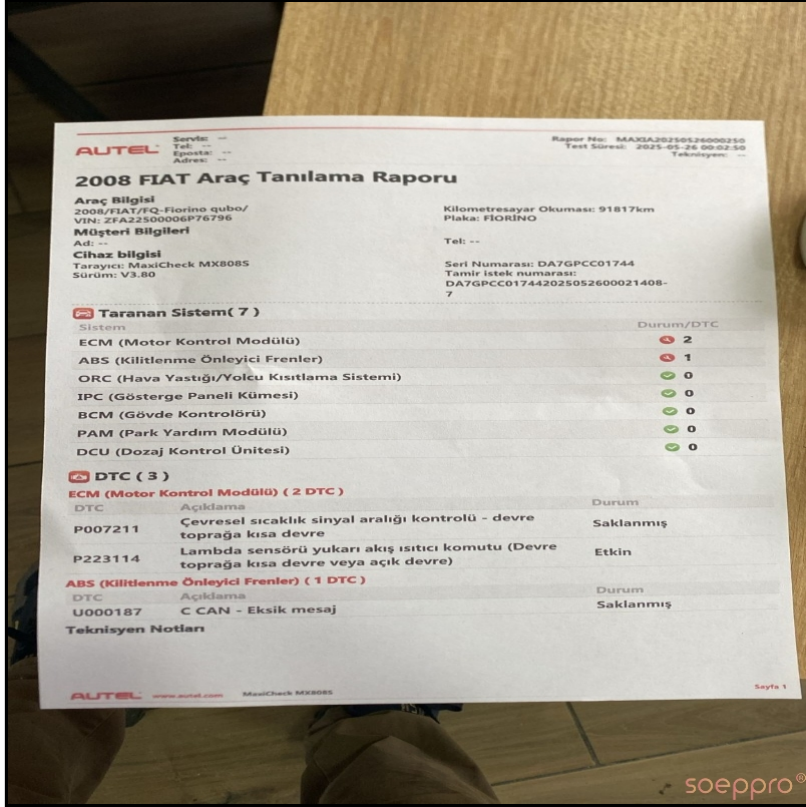

ELEKTRONİK ARIZA KAYITLARI VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 7 / 7)



SAĞ ÖN ÇAMURLUKTA GÖÇÜK ÇİZİK VAR



